



REPERAGE AMIANTE


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

ETABLI LE MERCREDI 2 FEVRIER 2022

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C

PROPRIETAIRE
Nom : ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT
Adresse : 65 AVENUE DE BRETAGNE CS21137 76175 ROUEN CEDEX 1

DOSSIER N°: 2022-01-0050

ADRESSE DES LOCAUX VISITES	
BATIMENT BAT E INFIRMERIE ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN	

Sommaire

1.Conclusions.....	2
2.Symboles utilisés	3
3.Textes de Référence	4
4.Objet.....	4
5.Locaux visités.....	5
6.Eléments de contruction concernés	6
7.Matériaux de la liste C repérés dans le cadre de la mission	7
8.Synthèse des Prélèvements.....	24
fiches de repérage	33
9.Les croquis.....	59
10.Annexes	63

IMPORTANT

Ce rapport est destiné à être produit avant la démolition même partielle du bâtiment. Le propriétaire a l'obligation de communiquer les documents amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises, conformément au décret n° 2001-1016 relatif à l'analyse de risques des chefs d'établissement et faire procéder à la dépose des matériaux amiantés avant tout début d'intervention, par une entreprise bénéficiant d'une qualification AFAQ ASCERT, QUALIBAT 15-52.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

DEKRA CERTIFICATION

5 AVENUE GARLANDE - 92220 BAGNEUX

Certification Diagnostic Amiante : N° DTI1950 valide du 04/09/2017 au 03/09/2022

Assurance RCP : ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES N°55745354 valide jusqu'au 31/12/2022

Ce rapport contient **78 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original.**

Edition en **1** exemplaires.

ADC Le Havre - Le Havre Environnement Diagnostic

Diagnostics immobiliers - Diagnostics avant travaux et démolitions - Caméra thermique

Siege Social : 8 rue du Bois, 76610 LE HAVRE. Tel : 02 35 51 68 34 Fax : 02 35 21 68 15. RCS Le Havre

Capital : SARL au capital de 10.000 Euros. Code APE : 7120B. N° TVA Intracommunautaire: FR264488451006

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

✓ **Produit ou matériau contenant de l'amiante en résultat d'analyse :**

- **Mastics de vitrage bois (EXTERIEUR RDC, EXTERIEUR R+1)**


✓ **Produit ou matériau ne contenant pas d'amiante en résultat d'analyse :**

- Enduit cheminée (Toiture, L002, L011)
- Revêtement bitumineux en relevé d'étanchéité (Toiture)
- Ragraage dalle béton (Toiture, EXTERIEUR RDC, L019, L020)
- Enduit accrotère supérieur (Toiture, Terrasse)
- Enduit accrotère (Toiture, Terrasse)
- Enduit casquette (Toiture)
- Revêtement bitumineux en relevé d'étanchéité avec ragraage (Terrasse)
- Enduit Façade (Terrasse)
- Enduit Appui de fenêtre (Terrasse)
- Carrelage coloré + colle + ragraage (L002, L001, L005, L006, L007, L008, L009, L010, L011, L012, L013, L018, L105, L103, L104, L112, L111, L107, L109, L108, L114)
- Colle plinthe courbée (L002, L001, L005, L006, L007, L008, L009, L010, L011, L012, L013, L018, L016, L015, L014, L017, L003, L004, L105, L103, L104, L112, L111, L107, L109, L108, L114)
- Enduit mur lourd donnant sur façade (L002, L001, L005, L006, L011, L012, L013, L018, L014, L017, L003, L004, L101, L102, L110, L113, L103, L104, L112, L111, L107, L109, L106)
- Enduit mur lourd (L002, L001, L005, L006, L007, L008, L009, L010, L011, L012, L013, L018, L016, L015, L014, L017, L003, L004, L101, L102, L110, L113, L105, L103, L104, L112, L111, L107, L109, L108, L106, L114, L019, L020)
- Enduit Plafond (L002, L001, L005, L006, L007, L008, L009, L010, L011, L012, L013, L018, L016, L015, L014, L017, L003, L004, L101, L102, L110, L113, L105, L103, L104, L112, L111, L107, L109, L108, L106, L114, L019, L020)
- Mastics de vitrage porte (L005, L018)
- Dalles de faux-plafond (L006, L012)
- Colle faïence (L011, L013, L016, L015, L014, L017, L003, L004, L103, L104, L112, L111)
- Colle plinthe droite (L012, L013)
- Carrelage blanc + colle + ragraage (L016, L015, L014, L017, L003, L004)
- Enduit Cloison (L016, L017)
- Colle faïence tablier baignoire (L017)
- Enduit Plafond sous face escalier (L018)
- Linoléum + colles + ragraage marches (L018)
- Collle + Nez de marche (L018)
- Carrelage + colle + ragraage bac douche (L015, L103)
- Colle plinthe courbée bac de douche (L015)
- Mastics de vitrage Hotte (L104, L112)
- Mastics de vitrage (L107, L109, L108)
- Dalles cartonnées sur murs (L109, L108)
- Carrelage rouge + colle + ragraage (L106)
- Colle plinthe rouge (L106)
- Dalles de faux-plafond dure en déchets au sol (L106)
- Enduit évier (L106)
- Enduit (L106)
- Enduit structure béton (EXTERIEUR RDC)
- Enduit appui de fenêtre (EXTERIEUR RDC)
- Enduit sous bassement façade (EXTERIEUR RDC)
- Colle marbre en marches (EXTERIEUR RDC)
- Dalles de faux-plafond au sol (L019, L020)
- Dalles cartonnées avec colle au sol (L019, L020)
- Calorifugeage tuyauterie avec Enveloppe (L020)

Fait à LE HAVRE

Le mercredi 2 février 2022

par Patrice Pont

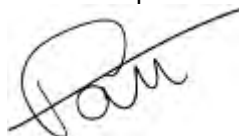

A.D.C.
Le Havre Environnement Diagnostic S.A.S.
8, rue du Bois 76610 Le Havre
Tél. 02 35 51 58 34 Fax 02 35 21 88 15
RCS Le Havre 508 808 451 000 0002

Parties d'ouvrage non vérifiables : Des locaux ou des parties d'ouvrage du programme de repérage n'ont pu être vérifiés.

Niv	Zone/Bât	Pièce	Partie d'ouvrage	Motif
0		EXTERIEUR RDC	Canalisations enterrées	Elements non accessibles - Nécessité d'engin de terrassement après démolitions des structures







Niv	Zone/Bât	Pièce	Partie d'ouvrage	Motif
0		EXTERIEUR RDC	Eventuels éléments amiantés sous fondations	Elements non accessibles - Nécessité d'engin de terrassement après démolitions des structures
Des parties de l'immeuble n'ont pu être visitées. Par conséquent l'opérateur émet des réserves sur la conclusion définitive du repérage de l'amiante réalisé dans le cadre de cette mission. Des investigations complémentaires sur ces parties d'immeubles devront être réalisées pour compléter ce repérage.				

Observations générales:	NEANT
-------------------------	-------

Conformément à la réglementation les laboratoires, agréés par le Ministère de la Santé et certifiés COFRAC (programme 144), sont seuls maîtres de la méthode d'analyse choisie (MOLP, META, MEBA) pour déterminer la présence ou non d'amiante dans les échantillons qui leurs sont transmis, et responsables des résultats induits.

2. SYMBOLES UTILISES

Interprétation des symboles utilisés dans ce rapport de repérage :

Symbole	Désignation
	Produit ou matériau, par nature ne contient pas d'amiante
	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse
	Produit ou matériau contenant de l'amiante (marquage, documentation)
	Produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse
	Sondage destructif
	Bon état ou dégradé

3. TEXTES DE REFERENCE

- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9.
- Instruction de la DGT 2011/10 du 23/11/2011 relative aux mesures à mettre en œuvre en matière de prévention de l'exposition à l'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme réglementaire consécutive aux avis de l'AFSSET et aux résultats de la campagne META.
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le Code du Travail.
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique (Version consolidée au 01 novembre 2007)
- Norme NF X46-020 : repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4. OBJET

Dossier N° : 2022-01-0050

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Programme des travaux

Démolition

Périmètre de repérage

Totalité du bâtiment hors réseaux enterrés et fondations

Programme de repérage

Tous matériaux

DONNEUR D'ORDRE

Nom : ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT

Adresse : 65 AVENUE DE BRETAGNE
CS21137
76175- ROUEN CEDEX 1

Tel :

Adresse du bien visité : BAT E INFIRMERIE
ALLEE JEAN DE BETHENCOURT
76100 ROUEN
BATIMENT-

Cette mission a été réalisée par notre technicien **Patrice Pont**

Prévisite réalisée : **Sans objet**

Visite réalisée : **17/01/2022**

Documents transmis :

Autres documents :

Référence	Nbre de pages	Dénomination	Date révision	Infos	Observations
NEANT					

5. LOCAUX VISITES

LOCAUX VISITES :

Liste des pièces : L001, L002, L003, L004, L005, L006, L007, L008, L009, L010, L011, L012, L013, L014, L015, L016, L017, L101, L102, L103, L104, L105, L106, L107, L108, L109, L110, L111, L112, L113, L114, EXTERIEUR RDC, L018, Terrasse, Toiture, L019, L020, EXTERIEUR R+1
Extérieurs et annexes : NEANT

Observations relatives aux pièces







Niveau	Zone	Pièce	Observations
			Néant






6. ELEMENTS DE CONSTRUCTION CONCERNES


Selon la liste C mentionnée à l'article R. 1334-22 du code de la santé






COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.







7. MATERIAUX DE LA LISTE C REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION




Local : EXTERIEUR RDC Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
020	Mastics de vitrage bois		PP018		1	0	
197	Enduit structure béton	X	PP059		1	0	
198	Enduit appui de fenêtre	X	PP060		1	0	
199	Enduit sous bassement façade	X	PP061		1	0	
200	Colle marbre en marches	X	PP062		1	0	
201	Ragréage dalle béton	X	PP063		1	0	




Local : L001 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
021	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
022	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
023	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
024	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
025	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	







Local : L002 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
014	Carrelage coloré + colle + ragréage	X	PP012		1	0	






Local : L002 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
015	Colle plinthe courbée	X	PP013		1	0	
016	Enduit mur lourd donnant sur façade	X	PP014		1	0	
017	Enduit mur lourd	X	PP015		1	0	
018	Enduit Plafond	X	PP016		1	0	
019	Enduit cheminée	X	PP017		1	0	


Local : L003 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
106	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
107	Carrelage blanc + colle + ragréage		Idem PP030		1	0	
108	Colle plinthe courbée		Idem PP031		1	0	
109	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
110	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
111	Colle faïence		Idem PP034		1	0	





Local : L004 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
112	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
113	Carrelage blanc + colle + ragréage		Idem PP030		1	0	
114	Colle plinthe courbée		Idem PP031		1	0	





Local : L004 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
115	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
116	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
117	Colle faïence		Idem PP034		1	0	


Local : L005 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
026	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
027	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
028	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
029	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
030	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
031	Mastics de vitrage porte	X	PP019		1	0	

Local : L006 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
032	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
033	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
034	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
035	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
036	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	




Local : L006 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
037	Dalles de faux-plafond	X	PP020		1	0	

Local : L007 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
038	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
039	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
040	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
041	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	





Local : L008 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
042	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
043	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
044	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
045	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	

Local : L009 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
046	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	








Local : L009
Situé au niveau : 0

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
047	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
048	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
049	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	








Local : L010
Situé au niveau : 0

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
050	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
051	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
052	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
053	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	








Local : L011
Situé au niveau : 0

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
054	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
055	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
056	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
057	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
058	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
059	Enduit cheminée		Idem PP017		1	0	
060	Colle faïence	X	PP021		1	0	







Local : L012**Situé au niveau : 0**

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
061	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	
062	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
063	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
064	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
065	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
066	Dalles de faux-plafond	X	PP022		1	0	
073	Colle plinthe droite	X	PP029		1	0	








Local : L013**Situé au niveau : 0**

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
067	Carrelage coloré + colle + ragréage	X	PP023		1	0	
068	Colle plinthe courbée	X	PP024		1	0	
069	Enduit mur lourd donnant sur façade	X	PP025		1	0	
070	Enduit mur lourd	X	PP026		1	0	
071	Enduit Plafond	X	PP027		1	0	
072	Colle faïence	X	PP028		1	0	
074	Colle plinthe droite		Idem PP029		1	0	


Local : L014
Situé au niveau : 0

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
092	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
093	Carrelage blanc + colle + ragréage		Idem PP030		1	0	
094	Colle plinthe courbée		Idem PP031		1	0	
095	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
096	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
097	Colle faïence	X	PP034		1	0	






Local : L015
Situé au niveau : 0

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
087	Carrelage blanc + colle + ragréage		Idem PP030		1	0	
088	Colle plinthe courbée		Idem PP031		1	0	
089	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
090	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
091	Colle faïence		Idem PP032		1	0	
121	Carrelage + colle + ragréage bac douche	X	PP040		1	0	
122	Colle plinthe courbée bac de douche	X	PP041		1	0	









Local : L016
Situé au niveau : 0

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
081	Carrelage blanc + colle + ragréage	X	PP030		1	0	


Local : L016
Situé au niveau : 0









N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
082	Colle plinthe courbée	X	PP031		1	0	
083	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
084	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
085	Colle faïence	X	PP032		1	0	
086	Enduit Cloison	X	PP033		1	0	






Local : L017
Situé au niveau : 0


N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
098	Enduit Cloison		Idem PP033		1	0	
099	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
100	Carrelage blanc + colle + ragréage		Idem PP030		1	0	
101	Colle plinthe courbée		Idem PP031		1	0	
102	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
103	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
104	Colle faïence	X	PP035		1	0	
105	Colle faïence tablier baignoire	X	PP036		1	0	






Local : L018
Situé au niveau : 0


N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
075	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP012		1	0	




Local : L018 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
076	Colle plinthe courbée		Idem PP013		1	1	
077	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP014		1	0	
078	Enduit mur lourd		Idem PP015		1	0	
079	Enduit Plafond		Idem PP016		1	0	
080	Mastics de vitrage porte		Idem PP019		1	0	
118	Enduit Plafond sous face escalier	X	PP037		1	0	
119	Linoléum + colles + ragréage marches	X	PP038		1	0	
120	Colle + Nez de marche	X	PP039		1	0	


Local : L019 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
202	Ragréage dalle béton	X	PP064		1	0	
203	Enduit mur lourd	X	PP065		1	0	
204	Enduit Plafond	X	PP066		1	0	
205	Dalles de faux-plafond au sol	X	PP067		1	0	
206	Dalles cartonnées avec colle au sol	X	PP068		1	0	

Local : L020 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
207	Ragréage dalle béton		Idem PP064		1	0	



Local : L020 Situé au niveau : 0							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
208	Enduit mur lourd		Idem PP065		1	0	
209	Enduit Plafond		Idem PP066		1	0	
210	Dalles de faux-plafond au sol		Idem PP067		1	0	
211	Dalles cartonnées avec colle au sol		Idem PP068		1	0	
212	Calorifugeage tuyauterie avec Enveloppe	X	PP069		1	0	

Local : EXTERIEUR R+1 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
213	Mastics de vitrage bois		Idem PP018		1	1	








Local : L101 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
123	Enduit mur lourd donnant sur façade	X	PP042		1	0	
124	Enduit mur lourd	X	PP043		1	0	
125	Enduit Plafond	X	PP044		1	0	

Local : L102 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
126	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	






Local : L102
Situé au niveau : 1



N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
127	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	1	
128	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	





Local : L103
Situé au niveau : 1









N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
139	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
140	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
141	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
142	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
143	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	
144	Colle faïence	X	PP047		1	0	
145	Carrelage + colle + ragréage bac douche	X	PP048		1	0	

Local : L104
Situé au niveau : 1







N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
146	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
147	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
148	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
149	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
150	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	

Local : L104 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
151	Colle faïence	X	PP049		1	0	
152	Mastics de vitrage Hotte	X	PP050		1	0	







Local : L105 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
135	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
136	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
137	Carrelage coloré + colle + ragréage	X	PP045		1	0	
138	Colle plinthe courbée	X	PP046		1	0	

Local : L106 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
185	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
186	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
187	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
188	Carrelage rouge + colle + ragréage	X	PP054		1	0	
189	Colle plinthe rouge	X	PP055		1	0	
190	Dalles de faux-plafond dure en déchets au sol	X	PP056		1	0	
191	Enduit évier	X	PP057		1	0	
192	Enduit	X	PP058		1	0	


Local : L107
Situé au niveau : 1

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
166	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
167	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
168	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
169	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
170	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	
171	Mastics de vitrage	X	PP052		1	0	







Local : L108
Situé au niveau : 1

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
179	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
180	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
181	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
182	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	1	
183	Mastics de vitrage		Idem PP052		1	0	
184	Dalles cartonnées sur murs		Idem PP053		1	0	




Local : L109
Situé au niveau : 1

N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
172	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	






Local : L109
Situé au niveau : 1


N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
173	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
174	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
175	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
176	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	
177	Mastics de vitrage		Idem PP052		1	0	
178	Dalles cartonnées sur murs	X	PP053		1	0	








Local : L110
Situé au niveau : 1




N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
129	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
130	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	1	
131	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	





Local : L111
Situé au niveau : 1






N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
160	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
161	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
162	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
163	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
164	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	

Local : L111 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
165	Colle faïence		Idem PP051		1	0	


Local : L112 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
153	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
154	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
155	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
156	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
157	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	
158	Colle faïence	X	PP051		1	0	
159	Mastics de vitrage Hotte		Idem PP050		1	0	

Local : L113 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
132	Enduit mur lourd donnant sur façade		Idem PP042		1	0	
133	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	1	
134	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	

Local : L114 Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
193	Enduit mur lourd		Idem PP043		1	0	
194	Enduit Plafond		Idem PP044		1	0	
195	Carrelage coloré + colle + ragréage		Idem PP045		1	0	
196	Colle plinthe courbée		Idem PP046		1	0	

Local : Terrasse Situé au niveau : 1							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
009	Revetement bitumineux en relevé d'étanchéité avec ragréage	X	PP007		1	0	
010	Enduit accrotère supérieur	X	PP008		1	0	
011	Enduit accrotère	X	PP009		1	0	
012	Enduit Façade	X	PP010		1	0	
013	Enduit Appui de fenêtre	X	PP011		1	0	

Local : Toiture Situé au niveau : 2							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
003	Enduit cheminée	X	PP001		1	0	
004	Revetement bitumineux en relevé d'étanchéité	X	PP002		1	0	
005	Ragréage dalle béton	X	PP003		1	0	
006	Enduit accrotère supérieur	X	PP004		1	0	
007	Enduit accrotère	X	PP005		1	0	

Local : Toiture Situé au niveau : 2							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
008	Enduit casquette	X	PP006		1	0	

Etat de dégradation : FD=Fortes Dégradations, DL= Dégradations Locales, BE=Bon Etat
Prélèvement (*) : voir la synthèse des prélèvements, prélèvements effectués lors d'un précédent repérage.

Autres Matériaux repérés hors liste C

Autre matériaux non répertoriés hors annexe 13.9 repérés pendant la visite
--






Local : Situé au niveau :							
N° Rep	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
					Destructifs	Non destructifs	
	Aucun matériau						










8. SYNTHÈSE DES PRÉLEVEMENTS

Conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, la définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode		Résultat	Document laboratoire
PRE:PP001	Toiture	Enduit cheminée	22NM002467-001	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP002	Toiture	Revetement bitumineux en relevé d'étanchéité	22NM002467-002	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP003	Toiture	Ragréage dalle béton	22NM002467-003	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP004	Toiture	Enduit accrotère supérieur	22NM002467-004	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP005	Toiture	Enduit accrotère	22NM002467-005	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (blanc) ; matériau souple (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP006	Toiture	Enduit casquette	22NM002467-006	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP007	Terrasse	Revetement bitumineux en relevé d'étanchéité avec ragréage	22NM002467-007	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP008	Terrasse	Enduit accrotère supérieur	22NM002467-008	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP009	Terrasse	Enduit accrotère	22NM002467-009	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP010	Terrasse	Enduit Façade	22NM002467-010	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP011	Terrasse	Enduit Appui de fenêtre	22NM002467-011	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP012	L002 L001 L005 L006 L007 L008 L009 L010 L011 L012 L018	Carrelage coloré + colle + ragréage	22NM002467-012	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP013	L002 L001 L005 L006 L007 L008 L009 L010 L011 L012 L018	Colle plinthe courbée	22NM002467-013	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP014	L002 L001 L005 L006 L011 L012 L018 L014 L017 L003 L004	Enduit mur lourd donnant sur façade	22NM002467-014	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP015	L002 L001 L005 L006 L007 L008 L009 L010 L011 L012 L018 L016 L015 L014 L017 L003 L004	Enduit mur lourd	22NM002467-015	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP016	L002 L001 L005 L006 L007 L008 L009 L010 L011 L012 L018 L016 L015 L014 L017 L003 L004	Enduit Plafond	22NM002467-016	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP017	L002 L011	Enduit cheminée	22NM002467-017	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP018	EXTERIEUR RDC EXTERIEUR R+1	Mastics de vitrage bois	22NM002467-018	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante de type chrysotile Voir annexe en fin de document
PRE:PP019	L005 L018	Mastics de vitrage porte	22NM002467-019	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (transparent) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP020	L006	Dalles de faux-plafond	22NM002467-020	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP021	L011	Colle faïence	22NM002467-021	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP022	L012	Dalles de faux-plafond	22NM002467-022	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP023	L013	Carrelage coloré + colle + ragréage	22NM002467-023	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau dur (cémenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP024	L013	Colle plinthe courbée	22NM002467-024	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP025	L013	Enduit mur lourd donnant sur façade	22NM002467-025	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP026	L013	Enduit mur lourd	22NM002467-026	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP027	L013	Enduit Plafond	22NM002467-027	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP028	L013	Colle faïence	22NM002467-028	MET		Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP029	L012 L013	Colle plinthe droite	22NM002467-029	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris) (clair) ; matériau (blanc) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP030	L016 L015 L014 L017 L003 L004	Carrelage blanc + colle + ragréage	22NM002467-030	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP031	L016 L015 L014 L017 L003 L004	Colle plinthe courbée	22NM002467-031	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP032	L016 L015	Colle faïence	22NM002467-032	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP033	L016 L017	Enduit Cloison	22NM002467-033	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP034	L014 L003 L004	Colle faïence	22NM002467-034	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP035	L017	Colle faïence	22NM002467-035	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP036	L017	Colle faïence tablier baignoire	22NM002467-036	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP037	L018	Enduit Plafond sous face escalier	22NM002467-037	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP038	L018	Linoléum + colles + ragréage marches	22NM002467- 038	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP039	L018	Colle + Nez de marche	22NM002467- 039	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) en traces ; matériau (blanc) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP040	L015	Carrelage + colle + ragréage bac douche	22NM002467- 040	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP041	L015	Colle plinthe courbée bac de douche	22NM002467- 041	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) + (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP042	L101 L102 L110 L113 L103 L104 L112 L111 L107 L109 L106	Enduit mur lourd donnant sur façade	22NM002467- 042	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP043	L101 L102 L110 L113 L105 L103 L104 L112 L111 L107 L109 L108 L106 L114	Enduit mur lourd	22NM002467- 043	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP044	L101 L102 L110 L113 L105 L103 L104 L112 L111 L107 L109 L108 L106 L114	Enduit Plafond	22NM002467-044	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP045	L105 L103 L104 L112 L111 L107 L109 L108 L114	Carrelage coloré + colle + ragréage	22NM002467-045	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP046	L105 L103 L104 L112 L111 L107 L109 L108 L114	Colle plinthe courbée	22NM002467-046	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP047	L103	Colle faïence	22NM002467-047	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP048	L103	Carrelage + colle + ragréage bac douche	22NM002467-048	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP049	L104	Colle faïence	22NM002467-049	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) ; matériau (noir) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP050	L104 L112	Mastics de vitrage Hotte	22NM002467-050	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP051	L112 L111	Colle faïence	22NM002467-051	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP052	L107 L109 L108	Mastics de vitrage	22NM002467-052	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP053	L109 L108	Dalles cartonnées sur murs	22NM002467-053	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau (marron) (foncé) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP054	L106	Carrelage rouge + colle + ragréage	22NM002467-054	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (vert) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP055	L106	Colle plinthe rouge	22NM002467-055	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP056	L106	Dalles de faux-plafond dure en déchets au sol	22NM002467-056	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP057	L106	Enduit évier	22NM002467-057	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP058	L106	Enduit	22NM002467-058	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP059	EXTERIEUR RDC	Enduit structure béton	22NM002467-059	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP060	EXTERIEUR RDC	Enduit appui de fenêtre	22NM002467-060	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat		Document laboratoire
PRE:PP061	EXTERIEUR RDC	Enduit sous bassement façade	22NM002467- 061	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP062	EXTERIEUR RDC	Colle marbre en marches	22NM002467- 062	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau (blanc) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP063	EXTERIEUR RDC	Ragréage dalle béton	22NM002467- 063	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP064	L019 L020	Ragréage dalle béton	22NM002467- 064	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP065	L019 L020	Enduit mur lourd	22NM002467- 065	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP066	L019 L020	Enduit Plafond	22NM002467- 066	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP067	L019 L020	Dalles de faux- plafond au sol	22NM002467- 067	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP068	L019 L020	Dalles cartonnées avec colle au sol	22NM002467- 068	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document
PRE:PP069	L020	Calorifugeage tuyauterie avec Enveloppe	22NM002467- 069	MET	and	Résultat de l'analyse	Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (poudreux) (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées Voir annexe en fin de document


Document laboratoire : Voir chapitre « *Annexe : Résultats des analyses des échantillons* »


FICHES DE REPERAGE

Matériaux contenant de l'amiante


Repérage N° : 020	2-Façades, Appuis de fenêtres, Mastics
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Mastics de vitrage bois
	LOCALISATION :
	EXTERIEUR RDC
	AMIANTE : OUI Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP018 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-018 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante de type chrysotile</i>


Matériaux ne contenant pas d'amiante


Repérage N° : 003	2-Façades, Murs et cloisons 'en dur', Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit cheminée
	LOCALISATION :
	Toiture
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP001 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-001 <i>Description visuelle : Matériau (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>


Repérage N° : 004	1-Toiture et étanchéité,Revêtements bitumineux,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Revêtement bitumineux en relevé d'étanchéité
	LOCALISATION :
	Toiture
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP002 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-002 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 005	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Ragréage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Ragréage dalle béton
	LOCALISATION :
	Toiture
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP003 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-003 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 006	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit accrotère supérieur
	LOCALISATION :
	Toiture
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP004 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-004 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

Repérage N° : 007	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit accrotère
	LOCALISATION :
	Toiture
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP005 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-005 Description visuelle : Matériau (blanc) ; matériau souple (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 008	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit casquette
	LOCALISATION :
	Toiture
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP006 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-006 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 009	1-Toiture et étanchéité,Revêtements bitumineux,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Revetement bitumineux en relevé d'étanchéité avec ragréage
	LOCALISATION :
	Terrasse
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP007 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-007 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 010	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit accrotère supérieur
	LOCALISATION :
	Terrasse
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP008 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-008 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>

Repérage N° : 011	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit accrotère
	LOCALISATION :
	Terrasse
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP009 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-009 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>

Repérage N° : 012	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Façade
	LOCALISATION :
	Terrasse
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP010 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-010 <i>Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>

Repérage N° : 013	2-Façades,Appuis de fenêtres,Appui de fenêtre
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Appui de fenêtre
	LOCALISATION :
	Terrasse
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP011 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-011 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>


Repérage N° : 014	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage coloré + colle + ragréage
	LOCALISATION :
	L002
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP012 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-012 <i>Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>


Repérage N° : 015	5-Revêtements de sol et de murs, Revêtements de murs, Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe courbée
	LOCALISATION :
	L002
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP013 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-013 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>


Repérage N° : 016	3-Parois verticales intérieures et enduits, Murs et cloisons 'en dur', Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd donnant sur façade
	LOCALISATION :
	L002
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP014 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-014 <i>Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>


Repérage N° : 017	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd
	LOCALISATION :
	L002
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP015 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-015 <i>Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 018	4-Plafonds et faux-plafonds,Plafonds,Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Plafond
	LOCALISATION :
	L002
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP016 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-016 <i>Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 019	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit cheminée
	LOCALISATION :
	L002
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP017 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-017 Description visuelle : Matériau (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées

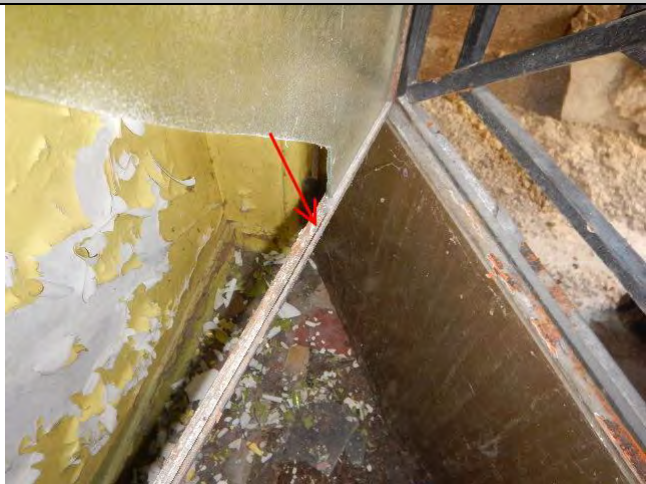Repérage N° : 031	2-Façades,Appuis de fenêtres,Mastics
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Mastics de vitrage porte
	LOCALISATION :
	L005
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP019 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-019 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (transparent) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées

Repérage N° : 037	4-Plafonds et faux-plafonds,Faux-plafonds,Faux-plafond
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles de faux-plafond
	LOCALISATION :
	L006
	AMIANTE : NON Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP020 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-020 Description visuelle : Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées

Repérage N° : 060	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L011
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP021 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-021 <i>Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 066	4-Plafonds et faux-plafonds,Faux-plafonds,Faux-plafond
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles de faux-plafond
	LOCALISATION :
	L012
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP022 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-022 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 073	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe droite
	LOCALISATION :
	L012
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP029 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-029 <i>Description visuelle : Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris) (clair) ; matériau (blanc) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 067	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage coloré + colle + ragréage
	LOCALISATION :
	L013
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP023 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-023 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau dur (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur (cimenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 068	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe courbée
	LOCALISATION :
	L013
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP024 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-024 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

Repérage N° : 069	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd donnant sur façade
	LOCALISATION :
	L013
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP025 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-025 Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 070	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd
	LOCALISATION :
	L013
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP026 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-026 <i>Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 071	4-Plafonds et faux-plafonds,Plafonds,Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Plafond
	LOCALISATION :
	L013
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP027 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-027 <i>Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 072	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L013
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP028 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-028 Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 081	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage blanc + colle + ragréage
	LOCALISATION :
	L016
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP030 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-030 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 082	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe courbée
	LOCALISATION :
	L016
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP031 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-031 Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

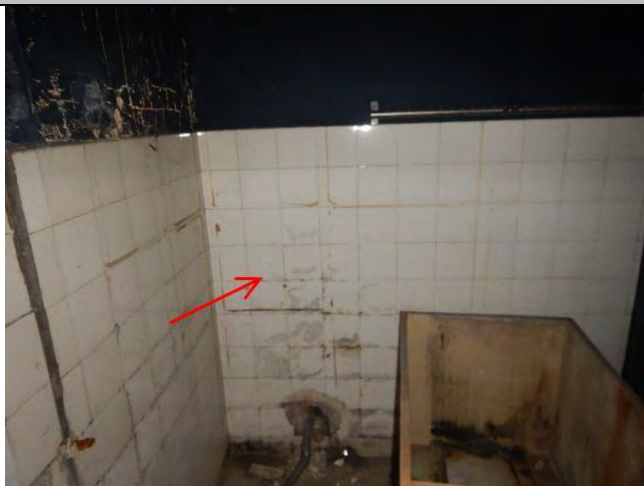
Repérage N° : 085	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L016
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP032 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-032 <i>Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 086	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Cloison
	LOCALISATION :
	L016
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP033 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-033 <i>Description visuelle : Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 097	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L014
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP034 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-034 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 104	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L017
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP035 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-035 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

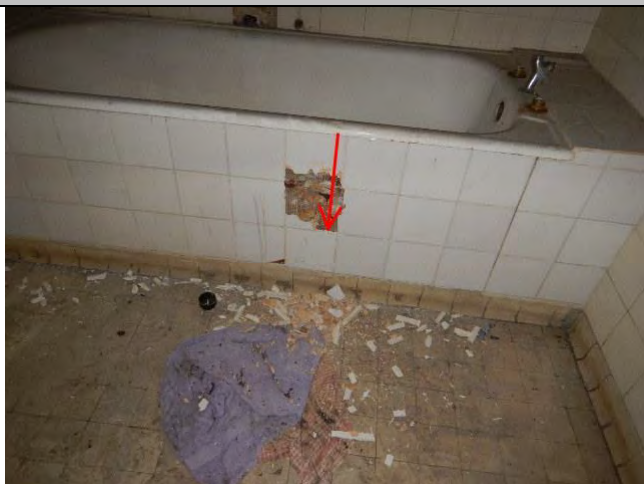
Repérage N° : 105	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence tablier baignoire
	LOCALISATION :
	L017
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP036 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-036 Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 118	4-Plafonds et faux-plafonds,Plafonds,Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Plafond sous face escalier
	LOCALISATION :
	L018
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP037 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-037 Description visuelle : Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

Repérage N° : 119	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Linoléum + colles + ragréage marches
	LOCALISATION :
	L018
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP038 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-038 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreuse) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 120	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Nez de marche
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle + Nez de marche
	LOCALISATION :
	L018
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP039 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-039 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) en traces ; matériau (blanc) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 121	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage + colle + ragréage bac douche
	LOCALISATION :
	L015
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP040 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-040 <i>Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 122	5-Revêtements de sol et de murs, Revêtements de murs, Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe courbée bac de douche
	LOCALISATION :
	L015
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP041 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-041 <i>Description visuelle : Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) + (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 123	3-Parois verticales intérieures et enduits, Murs et cloisons 'en dur', Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd donnant sur façade
	LOCALISATION :
	L101
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP042 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-042 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 124	3-Parois verticales intérieures et enduits, Murs et cloisons 'en dur', Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd
	LOCALISATION :
	L101
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP043 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-043 <i>Description visuelle : Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


--	--


Repérage N° : 125	4-Plafonds et faux-plafonds,Plafonds,Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Plafond
	LOCALISATION :
	L101
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP044 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-044 <i>Description visuelle : Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 137	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage coloré + colle + ragréage
	LOCALISATION :
	L105
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP045 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-045 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 138	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe courbée
	LOCALISATION :
	L105
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP046 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-046 Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

Repérage N° : 144	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L103
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP047 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-047 Description visuelle : Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

Repérage N° : 145	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage + colle + ragréage bac douche
	LOCALISATION :
	L103
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP048 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-048 Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

Repérage N° : 151	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L104
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP049 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-049 <i>Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) ; matériau (noir) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 152	2-Façades,Appuis de fenêtres,Mastics
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Mastics de vitrage Hotte
	LOCALISATION :
	L104
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP050 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-050 <i>Description visuelle : Matériau (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

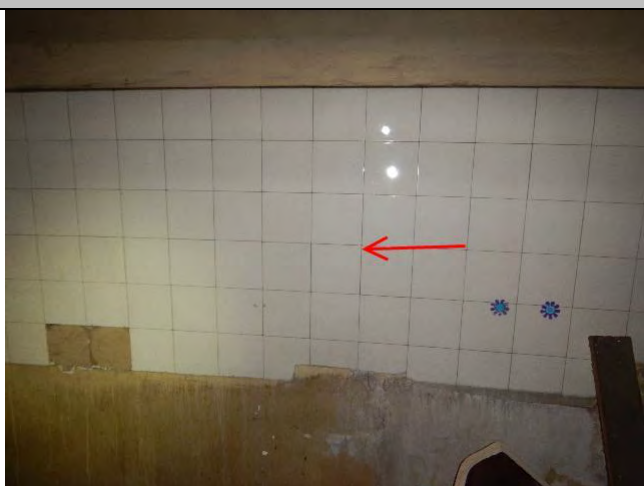
Repérage N° : 158	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle faïence
	LOCALISATION :
	L112
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP051 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-051 <i>Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 171	2-Façades,Appuis de fenêtres,Mastics
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Mastics de vitrage
	LOCALISATION :
	L107
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP052 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-052 <i>Description visuelle : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 178	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Element Ponctuel
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles cartonnées sur murs
	LOCALISATION :
	L109
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP053 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-053 <i>Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau (marron) (foncé) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 188	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Carrelage rouge + colle + ragréage
	LOCALISATION :
	L106
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP054 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-054 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (vert) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 189	5-Revêtements de sol et de murs, Revêtements de murs, Colles de carrelage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle plinthe rouge
	LOCALISATION :
	L106
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP055 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-055 Description visuelle : Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 190	4-Plafonds et faux-plafonds, Faux-plafonds, Faux-plafond
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles de faux-plafond dure en déchets au sol
	LOCALISATION :
	L106
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP056 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-056 Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 191	3-Parois verticales intérieures et enduits, Murs et cloisons 'en dur', Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit évier
	LOCALISATION :
	L106
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP057 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-057 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 192	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit
	LOCALISATION :
	L106
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP058 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-058 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 197	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit structure béton
	LOCALISATION :
	EXTERIEUR RDC
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP059 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-059 Description visuelle : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	

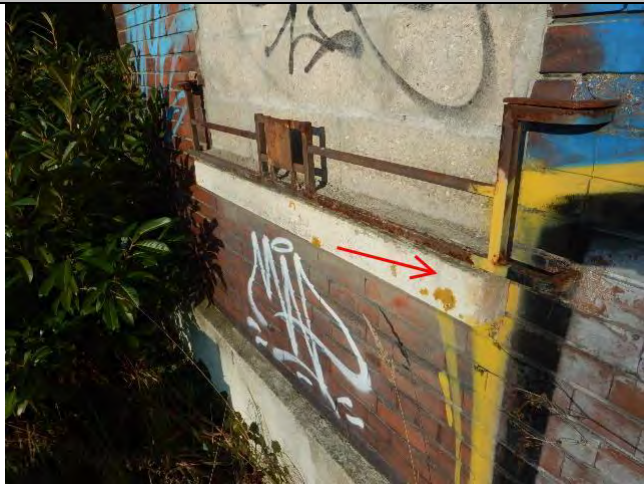
Repérage N° : 198	2-Façades,Appuis de fenêtres,Appui de fenêtre
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit appui de fenêtre
	LOCALISATION :
	EXTERIEUR RDC
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP060 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-060 Description visuelle : Matériau (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 199	2-Façades,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit sous bassement façade
	LOCALISATION :
	EXTERIEUR RDC
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP061 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-061 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 200	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Revêtements et colles
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Colle marbre en marches
	LOCALISATION :
	EXTERIEUR RDC
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP062 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-062 Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau (blanc) en traces - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées	


Repérage N° : 201	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Ragréage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Ragréage dalle béton
	LOCALISATION :
	EXTERIEUR RDC
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP063 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-063 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 202	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de sol,Ragréage
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Ragréage dalle béton
	LOCALISATION :
	L019
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP064 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-064 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 203	3-Parois verticales intérieures et enduits,Murs et cloisons 'en dur',Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit mur lourd
	LOCALISATION :
	L019
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP065 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-065 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 204	4-Plafonds et faux-plafonds,Plafonds,Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Enduit Plafond
	LOCALISATION :
	L019
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP066 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-066 <i>Description visuelle : Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	

Repérage N° : 205	4-Plafonds et faux-plafonds,Faux-plafonds,Faux-plafond
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles de faux-plafond au sol
	LOCALISATION :
	L019
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP067 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-067 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


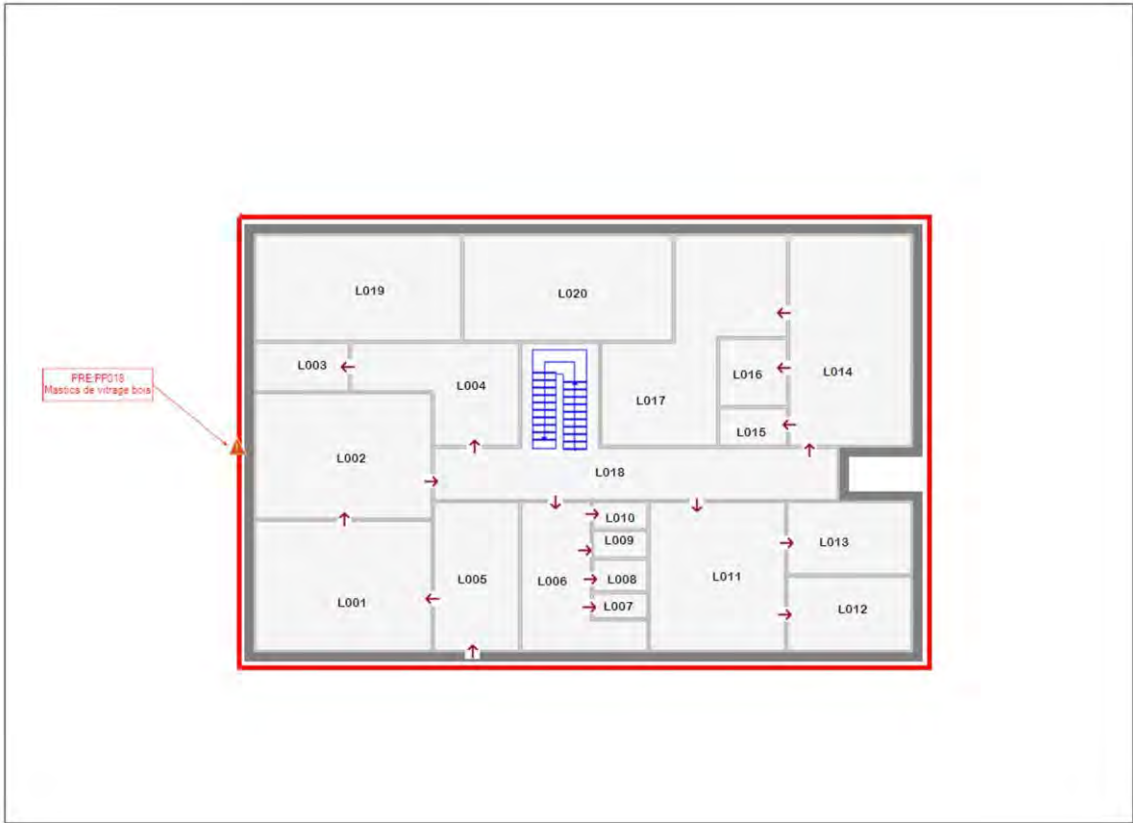






Repérage N° : 206	5-Revêtements de sol et de murs,Revêtements de murs,Element Ponctuel
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Dalles cartonnées avec colle au sol
	LOCALISATION :
	L019
	AMIANTE : NON
Critère : Résultat d'analyse Observations : Réf prélèvement : PP068 Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-068 <i>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</i>	


Repérage N° : 212	6-Conduits, canalisations et équipements, Conduits de fluides, Calorifugeages
	TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :
	Calorifugeage tuyauterie avec Enveloppe
	LOCALISATION :
	L020
	AMIANTE : NON
<p>Critère : Résultat d'analyse</p> <p>Observations :</p> <p>Réf prélèvement : PP069</p> <p>Analyse : N° d'analyse : 22NM002467-069</p> <p>Description visuelle : Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (poudreux) (marron) - Type d'amiante : Fibres d'amiante non détectées</p>	

Matériaux en attente de résultat d'analyse

MATERIAUX NON VERIFIABLE


9. LES CROQUIS

<div>Amiante</div> <div></div>	Planche (croquis) de repérage technique (sans échelle)	Prélèvements avec Présence d'amiante				Dossier n° : 2022-01-0050
	Réalisé par ADC Le Havre 8 rue du Bois 76610 LE HAVRE.	Date de l'inspection : 17/01/2022				
<div></div>						
ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT BATIMENT - BAT E INFIRMERIE ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN Niveau 0						
Locaux inaccessibles,		Absence amiante sur décision de l'opérateur		Absence amiante après analyse		Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2 
Présence amiante sur décision de l'opérateur		Présence amiante après analyse				

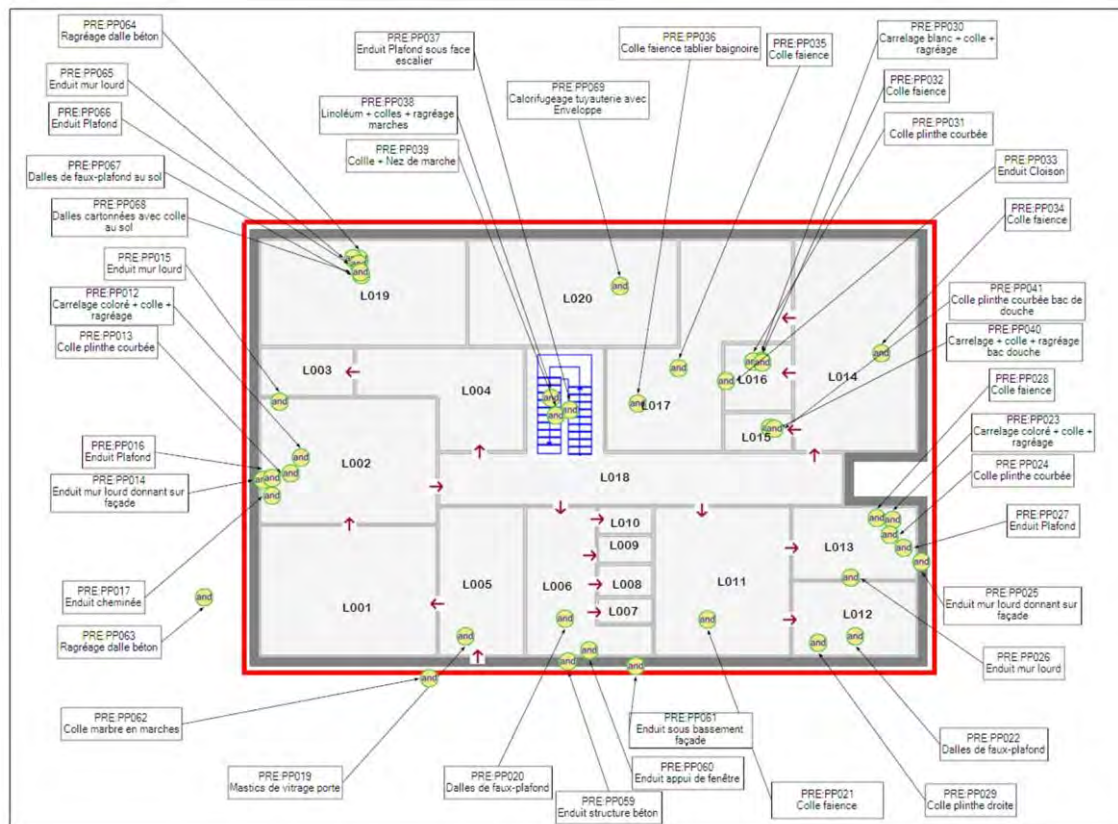


ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT
BATIMENT - BAT E INFIRMERIE
ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN
Niveau 0

Locaux inaccessibles,		Absence amiante sur décision de l'opérateur		Absence amiante après analyse		Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2	
Présence amiante sur décision de l'opérateur		Présence amiante après analyse					

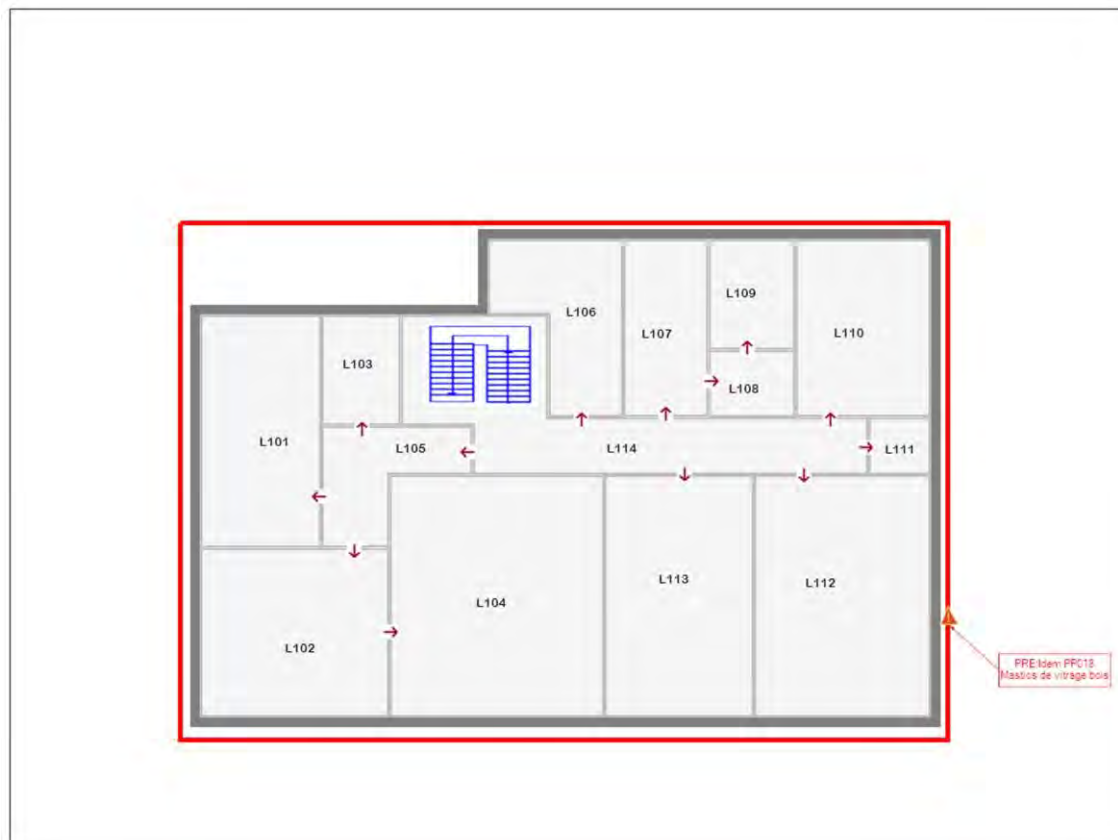

ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT
BATIMENT - BAT E INFIRMERIE
ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN
Niveau 1

Locaux inaccessibles,		Absence amiante sur décision de l'opérateur		Absence amiante après analyse		Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2	
Présence amiante sur décision de l'opérateur		Présence amiante après analyse					

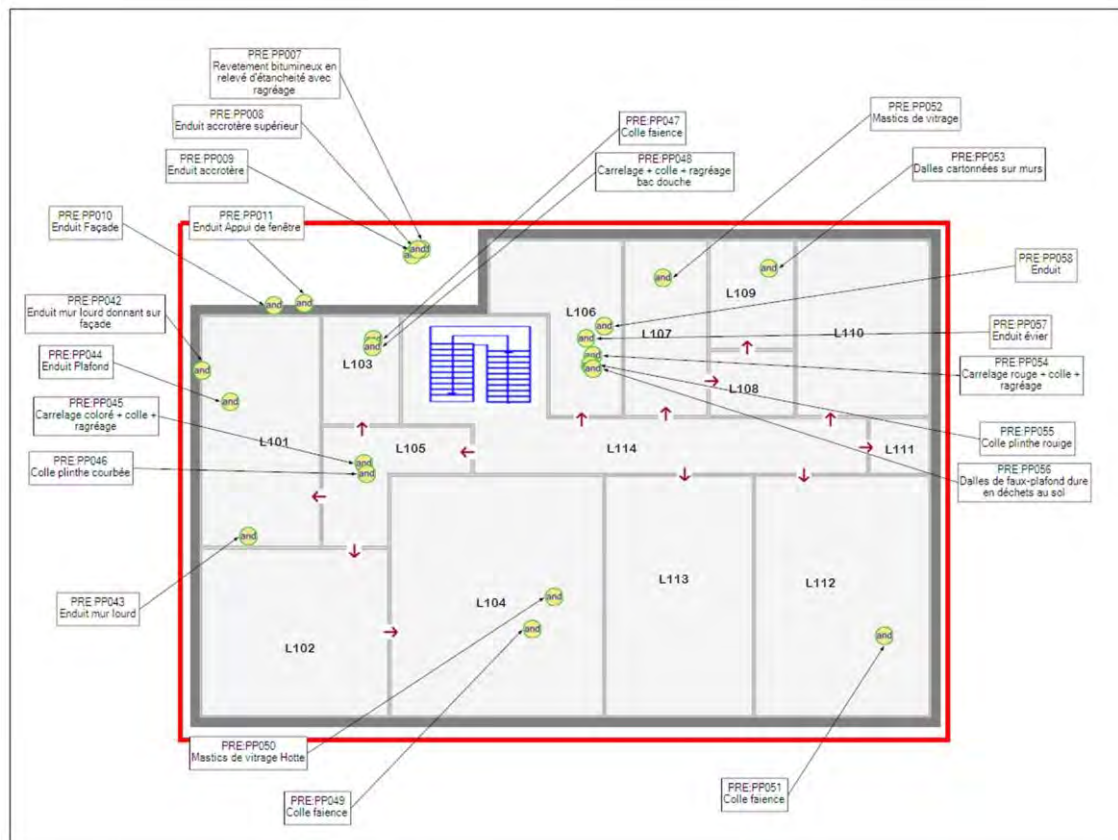

ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT
BATIMENT - BAT E INFIRMERIE
ALLEE JEAN DE BETHENCOURT 76100 ROUEN
Niveau 1

Locaux inaccessibles,		Absence amiante sur décision de l'opérateur		Absence amiante après analyse		Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2	
Présence amiante sur décision de l'opérateur		Présence amiante après analyse					

10. ANNEXES

ANNEXE REGLEMENTAIRE

Rappel du risque amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour. Ces consignes doivent également être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et des produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation.

Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 du présent arrêté.

1 INFORMATIONS GENERALES

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers des poumons).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ...).

Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement ...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2 INFORMATION DES PROFESSIONNELS

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), et les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

3. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

A Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B consignes générales de sécurité relative à la gestion des déchets contenant de l'amiante.

Stockage des déchets sur le site.

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leurs sorties de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés soit en installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, types grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages, et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles bacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA N° 11861*01) Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

ANNEXE : RESULTATS DES ANALYSES DES ECHANTILLONS



Eurofins CEBAT SAS

LE HAVRE ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTIC
Monsieur Patrice PONT
 8 rue du bois
 76610 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01 Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50 Page 1/12
 Dossier N° : 22NM002467 Date de réception : 26/01/2022 Date d'analyse : 31/01/2022
 Référence dossier Client 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	PP001 / Toiture / Enduit cheminée / Couches indissociables	Matériau (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	PP002 / Toiture / Revetement bitumineux en relevé d'étanchéité / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (beige)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	PP003 / Toiture / Ragréage dalle béton / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	PP004 / Toiture / Enduit accrotère supérieur / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) * (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	PP005 / Toiture / Enduit accrotère / Couches indissociables	Matériau (blanc) ; matériau souple (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	PP006 / Toiture / Enduit casquette / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (granulaire) (gris)	MET / TNU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01 Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50 Page 2/12
 Dossier N° : 22NM002467 Date de réception : 26/01/2022 Date d'analyse : 31/01/2022
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	PP007 / Terrasse / Revêtement bitumineux en relevé d'étanchéité avec ragréage / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	PP008 / Terrasse / Enduit accrotère supérieur / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) * (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	PP009 / Terrasse / Enduit accrotère / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) * (vert) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	PP010 / Terrasse / Enduit Façade / Couches indissociables	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	PP011 / Terrasse / Enduit Appui de fenêtre / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	PP012 / L002 / Carrelage coloré + colle + ragréage / Couches indissociables	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	PP013 / L002 / Colle plinthe courbée / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01
Dossier N° : 22NM002467
Référence dossier Client: 2022-01-0050
2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50
Date de réception : 26/01/2022
Date d'analyse : 31/01/2022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	PP014 / L002 / Enduit mur donnant sur façade / Couches indissociables	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	PP015 / L002 / Enduit mur lourd / Couches indissociables	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	PP016 / L002 / Enduit Plafond / Couches indissociables	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	PP017 / L002 / Enduit cheminée / Couches indissociables	Matériau (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	PP018 / EXTERIEUR / Mastics de vitrage bois / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	PP019 / L005 / Mastics de vitrage porte / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (transparent)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	PP020 / L006 / Dalles de faux-plafond / Couches indissociables	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiantes/enalyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01 Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50 Page 4/12
 Dossier N° : 22NM002467 Date de réception : 26/01/2022 Date d'analyse : 31/01/2022
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	PP021 / L011 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	PP022 / L012 / Dalles de faux-plafond / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	PP023 / L013 / Carrelage coloré + colle + ragréage / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau dur (cimentaux) (gris) (foncé) ; matériau dur (cimentaux) (granulaire) (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	PP024 / L013 / Colle plinthe courbée / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / LY3V	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	PP025 / L013 / Enduit mur lourd donnant sur façade / Couches indissociables	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	PP026 / L013 / Enduit mur lourd / Couches indissociables	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	PP027 / L013 / Enduit Plafond / Couches indissociables					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01
 Dossier N° : 22NM002467
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50
 Date de réception : 26/01/2022
 Page 5/12
 Date d'analyse : 31/01/2022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / UMIS *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	PP028 / L013 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / J8CP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	PP029 / L012 / Colle plinthe droite / Couches indissociables	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris) (clair) ; matériau (blanc) en traces	MET / LY3V *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	PP030 / L016 / Carrelage blanc + colle + ragréage / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cémentaux) (granulaire) (gris)	MET / UMIS *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	PP031 / L016 / Colle plinthe courbée / Couches indissociables	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / UMIS *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	PP032 / L016 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / TNU6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiantes/enalyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01 Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50 Page 6/12
Dossier N° : 22NM002467 Date de réception : 26/01/2022 Data d'analyse : 31/01/2022
Référence dossier Client: 2022-01-0050
2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	PP033 / L016 / Enduit Cloison / Couches indissociables	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / LY3V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	PP034 / L014 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-collé (marron)	MET / UMI5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	PP035 / L017 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-collé (granulaire) (gris)	MET / UMI5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	PP036 / L017 / Colle faïence tablier baignoir / Couches indissociables	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-collé (beige)	MET / UMI5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	PP037 / L018 / Enduit Plafond sous face escalier / Couches indissociables	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / UMI5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	PP038 / L018 / Linoléum + colles + ragréage marches / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreuse) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / UMI5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	PP039 / L018 / Colle + Nez de marche / Couches indissociables					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01
 Dossier N° : 22NM002467
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50
 Date de réception : 26/01/2022
 Page 7/12
 Date d'analyse : 31/01/2022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) en traces ; matériau (blanc) en traces	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	PP040 / L015 / Carrelage + colle + ragréage bac douche / Couches indissociables	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (cimentaux) (gris)	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	PP041 / L015 / Colle plinthe courbée bac de douche / Couches indissociables	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) + (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	PP042 / L101 / Enduit mur lourd donnant sur façade / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	PP043 / L101 / Enduit mur lourd / Couches indissociables	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	PP044 / L101 / Enduit Plafond / Couches indissociables	Matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	PP045 / L105 / Carrelage coloré + colle + ragréage / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (cimentaux) (granulaire) (gris) (marron)	MET / UMI5 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01
 Dossier N° : 22NM002467
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50
 Date de réception : 26/01/2022
 Page 8/12
 Date d'analyse : 31/01/2022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	PP046 / L105 / Colle plinthe courbée / Couches indissociables	Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	PP047 / L103 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	PP048 / L103 / Carrelage + colle + ragréage bac douche / Couches indissociables	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	PP049 / L104 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) ; matériau (noir) en traces	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	PP050 / L104 / Mastics de vitrage Hotte / Couches indissociables	Matériau (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	PP051 / L112 / Colle faïence / Couches indissociables	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	PP052 / L107 / Mastics de vitrage / Couches indissociables	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01 Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50 Page 9/12
 Dossier N° : 22NM002467 Date de réception : 26/01/2022 Date d'analyse : 31/01/2022
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	PP053 / L109 / Dalles cartonnées sur murs / Couches indissociables	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau (marron) (foncé)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	PP054 / L106 / Carrelage rouge + colle + ragréage / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (vert) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	PP055 / L106 / Colle plinthe rouge / Couches indissociables	Matériau dur de type ciment-collé (granulaire) (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	PP056 / L106 / Dalles de faux-plafond dure et déchets au sol / Couches indissociables	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	PP057 / L106 / Enduit évier / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	PP058 / L106 / Enduit / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	PP059 / EXTERIEUR / Enduit structure béton / Couches indissociables	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimentaux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01 Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50 Page 10/12
Dossier N° : 22NM002467 Date de réception : 26/01/2022 Date d'analyse : 31/01/2022
Référence dossier Client: 2022-01-0050
2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	PP060 / EXTERIEUR / Enduit appui de fenêtre / Couches indissociables	Matériau (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cémentaux) (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	PP061 / EXTERIEUR / Enduit sous bassement façade / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cémentaux) (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	PP062 / EXTERIEUR / Colle marbre en marches / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau (blanc) en traces	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	PP063 / EXTERIEUR / Ragréage dalle béton / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064 (1)	PP064 / L019 / Ragréage dalle béton / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065 (1)	PP065 / L019 / Enduit mur lourd / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémentaux) (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	PP066 / L019 / Enduit Plafond / Couches indissociables	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémentaux) (gris)	MET * / UMI5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01
 Dossier N° : 22NM002467
 Référence dossier Client: 2022-01-0050
 2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50
 Date de réception : 26/01/2022
 Page 11/12
 Date d'analyse : 31/01/2022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	PP067 / L019 / Dalles de faux-plafond au sol / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET* / UM15	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	PP068 / L019 / Dalles cartonnées avec colle au sol / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau (marron)	MET* / UM15	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	PP069 / L020 / Calorifugeage tuyauterie avec Enveloppe / Couches indissociables	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (poudreuse) (marron)	MET* / UM15	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-005349-01
Dossier N° : 22NM002467
Référence dossier Client: 2022-01-0050
2022-01-0050 - BAT E INFIRMERIE - BATIMENT

Date d'émission de rapport : 02/02/2022 5:50
Date de réception : 26/01/2022
Page 12/12
Date d'analyse : 31/01/2022



Estelle Riberon
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiantes/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA Certification SAS certifie que Monsieur

Patrice PONT

est titulaire du certificat de compétences N° DTI1950 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	04/09/2017	03/09/2022
- Diagnostic amiante sans mention	04/09/2017	03/09/2022
- Diagnostic amiante avec mention	04/09/2017	03/09/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L271-4 et suivants, R271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 31/08/2017



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide

Seule la version originale du certificat, avec bande argentée à gauche, fait foi

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande – F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE

Attestation d'assurance



Responsabilité Civile

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

**SARL LE HAVRE ENVIRONNEMENT DIA
8 RUE DU BOIS
76610 LE HAVRE**

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro **55745354**, qui a pris effet le **1^{ER} janvier 2016**.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES LIES A LA VENTE OU A LA LOCATION D'IMMEUBLES.


- ❖ LOI CARREZ
- ❖ DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION
- ❖ DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT VENTE
- ❖ DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ❖ DIAGNOSTIC GAZ ET ELECTRICITE
- ❖ EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- ❖ RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX
- ❖ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- ❖ DIAGNOSTIC TECHNIQUE SRU

La présente attestation est valable du 01/01/2022 au 31/12/2022, sous réserve du paiement des cotisations,

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au-delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Etablie à LYON, le 16/12/2021



Attestation Responsabilité Civile

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des Assurances – Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – 542 110 291 RCS Nanterre