



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition (Listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 19/IMO/5334

Date du repérage : 06/05/2019

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : Bâtiment du Triangle Béthencourt Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Lot numéro Non communiqué, Code postal, ville : . 76100 ROUEN
Périmètre de repérage :	 Diagnostic amiante avant démolition
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Bureaux > 200 m² Autres < 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Rouen Normandie Aménagement - M. Bruckert Noé Adresse :
Le commanditaire	Nom et prénom : ... Adresse :

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Pitzalis Alexis	Opérateur de repérage	ABCDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint- Rémy-lès-Chevreuse	Obtention : Échéance : N° de certification : 15-546

Raison sociale de l'entreprise : **ARDI (Numéro SIRET : 4991277280016)**

Adresse : **2 rue Chasselièvre, 76000 ROUEN**

Désignation de la compagnie d'assurance : **Allianz**

Numéro de police et date de validité : **1408RCCEL00012 / 29/06/2019**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 25/05/2019, remis au propriétaire le 25/05/2019
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 128 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Conduits fibres-ciment (Bâtiment C2 RDC - Douche 2)
Joint de fenêtres (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Joint de fenêtres (Bâtiment C1 RDC - Bureau 1)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 RDC - Bureau 1)
Joint de fenêtres (Bâtiment C1 RDC - Bureau 2)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 RDC - Bureau 2)
Joint de fenêtres (Bâtiment C1 RDC - Bureau 3)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 RDC - Bureau 3)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 RDC - Dégagement)
Conduits fibres-ciment (Bâtiment C1 RDC - Dégagement)
Conduits fibres-ciment (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Conduits fibres-ciment (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Conduits fibres-ciment (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)
Joint de fenêtres (Bâtiment C1 RDC - Réserve)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 RDC - Réserve)
Joint de fenêtres (Bâtiment C1 RDC - Bureau 4)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 RDC - Bureau 4)
Conduits fibres-ciment (Bâtiment C1 RDC - Bureau 4)
Panneaux de cloisons (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7)

Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)
Conduits fibres-ciment (Bâtiment C1 1er étage - Dégagement)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Dégagement)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires)
Enduits (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment B RDC - Bureau 2)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment B RDC - Bureau 3)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment B RDC - Dégagement)
Enduits (Parties extérieures)
Conduits fibres-ciment (Parties extérieures)
Coffrage perdu en fibrociment (Parties extérieures)
Eléments fibrociment (Parties extérieures)
Conduits (Parties extérieures)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Joint Vitrage (Bâtiment D - Gardien)
Dalles Béton (Bâtiment D - Gardien)
Faux plafonds (Bâtiment D - Gardien)
Colles des carrelages (Bâtiment D - Gardien)
Colles des faïence (Bâtiment D - Gardien)
Joint de vitrage (Bâtiment D - Gardien)
Peinture (Bâtiment D - Gardien)
Plâtre (Bâtiment D - Gardien)
Joint Vitrage (Bâtiment D - Loge)
Dalles Béton (Bâtiment D - Loge)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment D - Loge)
Colles des faïences (Bâtiment D - Wc)
Dalles Béton (Bâtiment D - Wc)
Joint vitrage (Bâtiment D - Wc)
Joint Vitrage (Bâtiment D - Pièce)
Faux plafonds (Bâtiment D - Pièce)
Peinture (Bâtiment D - Pièce)
Dalles Béton (Bâtiment D - Pièce)
Dalles Béton (Bâtiment D - Cellier)
Joint vitrage (Bâtiment D - Cellier)
Bande gaine (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Béton (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Enduits + peinture (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Enduits + peinture (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Colles des faïences (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Douche 1)
Bande gaine (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Béton (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Colles des faïences (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Enduits + peinture (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Enduits + peinture (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Entourage de poteaux (fibres-ciment) (Batiment C2 RDC - Douche 2)
Bande gaine (Batiment C2 RDC - Chauffage)
Béton (Batiment C2 RDC - Chauffage)
Calorifugeages (Batiment C2 RDC - Chauffage)
Colles des carrelages (plinthes) (Batiment C2 RDC - Vestiaires)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Vestiaires)
Bande gaine (Batiment C2 RDC - Vestiaires)
Béton (Batiment C2 RDC - Vestiaires)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Vestiaires)
Colles des carrelages (plinthes) (Batiment C2 RDC - Dégagement)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Dégagement)

Bande gaine (Batiment C2 RDC - Dégagement)
Béton (Batiment C2 RDC - Dégagement)
Peinture (Batiment C2 RDC - Dégagement)
Colles des carrelages (plinthes) (Batiment C2 RDC - Wc)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Wc)
Bande gaine (Batiment C2 RDC - Wc)
Béton (Batiment C2 RDC - Wc)
Peinture (Batiment C2 RDC - Wc)
Peinture (Batiment C2 RDC - Wc)
Colle faïence (Batiment C2 RDC - Réserve)
Colles des carrelages (plinthes) (Batiment C2 RDC - Réserve)
Colles des carrelages (Batiment C2 RDC - Réserve)
Peinture + enduit (Batiment C2 RDC - Réserve)
Joints de dilatation (Batiment C2 RDC - Réserve)
Bande gaine (Batiment C2 RDC - Réserve)
Plâtre (Batiment C2 RDC - Réserve)
Béton (Batiment C2 RDC - Réserve)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C2 RDC - Bureau)
Faux plafonds (Bâtiment C2 RDC - Bureau)
Colles des carrelages (Bâtiment C2 RDC - Bureau)
Colles des carrelages (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Peinture + Plâtre (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Colles des carrelages (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Faux plafonds (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Joints de dilatation (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Entourage de poteaux (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Hall appel)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Bureau 1)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Bureau 1)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Bureau 1)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Bureau 1)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Bureau 2)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Bureau 2)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Bureau 2)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Bureau 2)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Bureau 3)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Bureau 3)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Bureau 3)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Bureau 3)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Dégagement)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Dégagement)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Dégagement)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Dégagement)
Colles des carrelages (plinthes) (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Colles des carrelages (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Wc 1)
Colles des carrelages (plinthes) (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)
Colles des carrelages (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)

Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Wc 2)
Bande gaine (Bâtiment C1 RDC - Réserve)
Béton (Bâtiment C1 RDC - Réserve)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Réserve)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Réserve)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) (Bâtiment C1 RDC - Bureau 4)
Enduits ciment (Bâtiment C1 RDC - Bureau 4)
Colles des carrelages (Bâtiment C2 1er étage - Dégagement)
Colles des plinthes (Bâtiment C2 1er étage - Dégagement)
Faux plafonds (Bâtiment C2 1er étage - Dégagement)
Enduit + peinture (Bâtiment C2 1er étage - Dégagement)
Faux plafonds (Bâtiment C2 1er étage - Dégagement)
Colles des carrelages (Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires)
Colles des plinthes (Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires)
Faux plafonds (Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires)
Peinture (Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires)
Faux plafonds (Bâtiment C2 1er étage - Cuisine)
Colles des faïences (Bâtiment C2 1er étage - Cuisine)
Colles des carrelages (Bâtiment C2 1er étage - Cuisine)
Colles des plinthes (Bâtiment C2 1er étage - Cuisine)
Panneaux de cloisons (Bâtiment C2 1er étage - Cuisine)
Sous-couche des tissus muraux (Bâtiment C2 1er étage - Cuisine)
Colles des carrelages (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1)
Colles des plinthes (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1)
Panneaux de cloisons (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1)
Faux plafonds (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1)
Enduit + peinture (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1)
Colles des carrelages (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2)
Colles des plinthes (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2)
Peinture (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2)
Faux plafonds (Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2)
Bardeaux d'asphalte (Bâtiment C2 1er étage - Terrasse)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7)
Entourage de poteaux (carton+plâtre) (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)

joint vitrage (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)
Faux plafonds (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Dégagement)
Chape maigre (Bâtiment C1 1er étage - Dégagement)
Revêtement plastique avec sous-couche (Bâtiment C1 1er étage - Dégagement)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires)
Colles des faïences (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires)
Colles des plinthes (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires)
Colles des carrelages (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires)
Plâtre (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires)
Isolant (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2)
Colles des faïences (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2)
Colles des plinthes (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2)
Plâtre (Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2)
Faux plafonds (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Enduits plâtre (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Enduits plâtre (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Joint de vitrage (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Enduits projetés (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Patte de scellement (Bâtiment B RDC - Bureau 1)
Faux plafonds (Bâtiment B RDC - Bureau 2)
Enduits plâtre (Bâtiment B RDC - Bureau 2)
Enduits projetés (Bâtiment B RDC - Bureau 2)
Patte de scellement (Bâtiment B RDC - Bureau 2)
Faux plafonds (Bâtiment B RDC - Bureau 3)
Enduits plâtre (Bâtiment B RDC - Bureau 3)
Enduits projetés (Bâtiment B RDC - Bureau 3)
Patte de scellement (Bâtiment B RDC - Bureau 3)
Faux plafonds (Bâtiment B RDC - Dégagement)
Enduits plâtre (Bâtiment B RDC - Dégagement)
Enduits projetés (Bâtiment B RDC - Dégagement)
Patte de scellement (Bâtiment B RDC - Dégagement)
Colles des carrelages gris (Bâtiment B RDC - Dégagement)
Faux plafonds (Bâtiment B 1er étage - Bureau 1)
Enduits plâtre (Bâtiment B 1er étage - Bureau 1)
Enduits projetés (Bâtiment B 1er étage - Bureau 1)
Patte de scellement (Bâtiment B 1er étage - Bureau 1)
Sous-couche carton (Bâtiment B 1er étage - Bureau 1)
Faux plafonds (Bâtiment B 1er étage - Bureau 2)
Enduits plâtre (Bâtiment B 1er étage - Bureau 2)
Enduits projetés (Bâtiment B 1er étage - Bureau 2)
Patte de scellement (Bâtiment B 1er étage - Bureau 2)
Sous-couche carton (Bâtiment B 1er étage - Bureau 2)
Faux plafonds (Bâtiment B 1er étage - Bureau 3)
Enduits plâtre (Bâtiment B 1er étage - Bureau 3)
Enduits projetés (Bâtiment B 1er étage - Bureau 3)
Patte de scellement (Bâtiment B 1er étage - Bureau 3)
Sous-couche carton (Bâtiment B 1er étage - Bureau 3)
Faux plafonds (Bâtiment B 1er étage - Bureau 4)
Enduits plâtre (Bâtiment B 1er étage - Bureau 4)
Enduits projetés (Bâtiment B 1er étage - Bureau 4)
Patte de scellement (Bâtiment B 1er étage - Bureau 4)
Sous-couche carton (Bâtiment B 1er étage - Bureau 4)
Patte de scellement (Bâtiment B 2e étage - Réserve 1)
Panneaux collés ou vissés (Bâtiment B 2e étage - Réserve 1)
Enduits ciment (Bâtiment B 2e étage - Réserve 1)
Patte de scellement (Bâtiment B 2e étage - Réserve 2)
Panneaux collés ou vissés (Bâtiment B 2e étage - Réserve 2)
Enduits ciment (Bâtiment B 2e étage - Réserve 2)
Patte de scellement (Bâtiment B 2e étage - Palier)
Panneaux collés ou vissés (Bâtiment B 2e étage - Palier)

Enduits ciment (Batiment B 2e étage - Palier)
Dalle béton (Bâtiment F - Atelier)
Dalle béton (Bâtiment F - Hangar)
Enduits + peinture (Parties extérieures)
Enrobé (Parties extérieures)
Peinture extérieure (Parties extérieures)
Revêtement bitumineux (Parties extérieures)
Colles des carrelages (gris et blanc) (Parties extérieures)
Enduit + peinture (Parties extérieures)
Enrobé (Parties extérieures)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Exterieur	canalisations enterrées	

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... AN DIAG

Adresse : 50 rue Colette 76800 Saint Etienne du Rouvray

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-2478

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée Conduits de ventilation Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte Bardeaux bitume ("shingle") Pare-vapeur Revêtements Colles
Accessoires de toitures	Rivets Faîtages Closiers
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques Joints d'assemblage Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment Bacs fibres-ciment Ardoises fibres-ciment Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages Enduits projetés Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment) Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages Enduits projetés Joints de dilatation Entourage de poteaux (carton) Entourage de poteaux (fibres-ciment) Entourage de poteaux (matériau sandwich) Entourage de poteaux (carton+plâtre) Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits projetés coupe-feu Enduits lissés coupe-feu Enduits talochés coupe-feu Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits projetés Panneaux collés ou vissés Coffrages perdus (carton-amiante) Coffrages perdus (fibres-ciment) Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages Enduits projetés Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies Jonctions avec la façade Calfeutrements Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages Enduits projetés Panneaux Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques Colles bitumineuses Revêtement plastique avec sous-couche Chape maigre Calfeutrement des passages de conduits Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux Revêtements durs (plaques de menuiseries) Revêtements durs (fibres-ciment) Colles des carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
Clapets / volets coupe-feu	Manchons
	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité	Plaques ondulées et planes
	Ardoises
	Eléments ponctuels
	Eléments de sous-toiture
	Bardeaux bitumé (type Shingle)
	Complexe d'étanchéité pour toiture
2-Parois verticales extérieures	Panneaux sandwichs
	Bardages
	Bardages métalliques à simple ou double peau
	Isolants sous bardage
	Mur et cloisons «en dur»
3-Parois verticales intérieures	Mur et cloisons «en dur»
	Poteaux (périphériques et intérieurs)
	Cloisons légères ou préfabriquées
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu / pare-flamme
	Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme
4-Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)
	Interfaces entre structures
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux-plafonds
	Suspentes et contrevents
5-Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol
	Planchers
6-Conduits, canalisations et	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)

accessoires intérieurs et extérieurs	Conduits de vapeur, fumée, échappement
	Câbles électriques
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7-Ascenseurs et monte-charges	Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage
	Machinerie
	Trémie et Machinerie
8-Équipements divers et accessoires	Chaudières
	Tuyauteries
	Etuves
	Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs
	Aérothermes
	Installations autres
9-Installations industrielles	Fours
	Etuves Industrielles
	Tuyauteries Industrielles
	Racks
	Autres Industrielles
10-Voies et Réseaux divers	Conduits
	Revêtement routier

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Etendu de la démolition :

Néant

Liste des pièces visitées

Bâtiment D - Gardien, Bâtiment D - Loge, Bâtiment D - Wc, Bâtiment D - Pièce, Bâtiment D - Cellier, Batiment C2 RDC - Douche 1, Batiment C2 RDC - Douche 2, Batiment C2 RDC - Chaufferie, Batiment C2 RDC - Vestiaires, Batiment C2 RDC - Dégagement, Batiment C2 RDC - Wc, Batiment C2 RDC - Réserve, Bâtiment C2 RDC - Bureau, Bâtiment C1 RDC - Hall appel, Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2, Bâtiment C1 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Bureau 4, Bâtiment C2 1er étage - Dégagement, Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C2 1er étage - Cuisine, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1,	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C2 1er étage - Terrasse, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8, Bâtiment C1 1er étage - Dégagement, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2, Bâtiment B RDC - Bureau 1, Bâtiment B RDC - Bureau 2, Bâtiment B RDC - Bureau 3, Bâtiment B RDC - Dégagement, Bâtiment B 1er étage - Bureau 1, Bâtiment B 1er étage - Bureau 2, Bâtiment B 1er étage - Bureau 3, Bâtiment B 1er étage - Bureau 4, Batiment B 2e étage - Réserve 1, Batiment B 2e étage - Réserve 2, Batiment B 2e étage - Palier, Bâtiment F - Atelier, Bâtiment F - Hangar
--	---

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 25/05/2019

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 06/05/2019

Heure d'arrivée : 10 h 03

Durée du repérage :

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment D - Gardien	Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement: P001 Description: Joint Vitrage Composant de la construction: fenêtres Partie à sonder: Joint Vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P001 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-008 Réf. prélèvement: P008 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P008 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-009 Réf. prélèvement: P009 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P009 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-010 Réf. prélèvement: P010 Description: Colles des faïence Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P010 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-011 Réf. prélèvement: P011 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P011 Sondage : Racleage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-012 Réf. prélèvement: P012 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P012 Sondage : Racleage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-013 Réf. prélèvement: P013 Description: Plâtre Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P013 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment D - Loge	Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement: P001 Description: Joint Vitrage Composant de la construction: fenêtres Partie à sonder: Joint Vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P001 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-006 Réf. prélèvement: P006 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P006 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment D - Wc	Identifiant: ZPSO-002 Réf. prélèvement: P002 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P002 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-007 Réf. prélèvement: P007 Description: Joint vitrage Composant de la construction: Fenêtre Partie à sonder: Joint vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment D - Pièce	Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement: P001 Description: Joint Vitrage Composant de la construction: fenêtres Partie à sonder: Joint Vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P001 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-003 Réf. prélèvement: P003 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P003 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-004 Réf. prélèvement: P004 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P004 Sondage : Raclage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment D - Cellier	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-007 Réf. prélèvement: P007 Description: Joint vitrage Composant de la construction: Fenêtre Partie à sonder: Joint vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Douche 1	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-026 Réf. prélèvement: P026 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P026 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-028 Réf. prélèvement: P028 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P029 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-030 Réf. prélèvement: P030 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-031 Réf. prélèvement: P031 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P031 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-032 Réf. prélèvement: P032 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol (douche) Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P032 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Douche 2	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-027 Réf. prélèvement: P027 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P027 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-028 Réf. prélèvement: P028 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P029 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-030 Réf. prélèvement: P030 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-033 Réf. prélèvement: P033 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-034 Réf. prélèvement: P034 Description: Entourage de poteaux (fibres-ciment) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (fibres-ciment) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P034 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-035 Réf. prélèvement: P035 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de vapeur, fumée, échappement Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P035 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Chaufferie	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-061 Réf. prélèvement: P061 Description: Calorifugeages Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Calorifugeages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P061 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Vestiaires	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-026 Réf. prélèvement: P026 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P026 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement: P039 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P039 Sondage : Ecaillage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Wc	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement: P039 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P039 Sondage : Ecaillage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-040 Réf. prélèvement: P040 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P040 Sondage : Ecaillage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment C2 RDC - Réserve	Identifiant: ZPSO-014 Réf. prélèvement: P014 Description: Colle faïence Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colle faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P014 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-017 Réf. prélèvement: P017 Description: Peinture + enduit Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture + enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P017 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-022 Réf. prélèvement: P022 Description: Joints de dilatation Composant de la construction: Interfaces entre structures Partie à sonder: Joints de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P022 Sondage : Racle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-024 Réf. prélèvement: P024 Description: Plâtre Composant de la construction: Revêtements plafond Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P024 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 RDC - Bureau	Identifiant: ZPSO-036 Réf. prélèvement: P036 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P036 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-037 Réf. prélèvement: P037 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P037 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-038 Réf. prélèvement: P038 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P038 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Identifiant: ZPSO-018 Réf. prélèvement: P018 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P018 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-019 Réf. prélèvement: P019 Description: Peinture + Plâtre Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture + Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P019 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-020 Réf. prélèvement: P020 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P020 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-021 Réf. prélèvement: P021 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P021 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-022 Réf. prélèvement: P022 Description: Joints de dilatation Composant de la construction: Interfaces entre structures Partie à sonder: Joints de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P022 Sondage : Raclage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-029 Réf. prélèvement: P029 Description: Entourage de poteaux Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P029 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment C1 RDC - Wc 1	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-046 Réf. prélèvement: P046 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P046 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-045 Réf. prélèvement: P045 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P045 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-045 Réf. prélèvement: P045 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P045 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-045 Réf. prélèvement: P045 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P045 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Réserve	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Réf. prélèvement:</u> P046 <u>Description:</u> Conduits fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P046 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Dégagement	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Réf. prélèvement:</u> P049 <u>Description:</u> Colles des carrelages <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colles des carrelages <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P049 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-050 <u>Réf. prélèvement:</u> P050 <u>Description:</u> Colles des plinthes <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs (plinthes) <u>Partie à sonder:</u> Colles des plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P050 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Réf. prélèvement:</u> P054 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P054 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-055 <u>Réf. prélèvement:</u> P055 <u>Description:</u> Enduit + peinture <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Enduit + peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P055 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-060 <u>Réf. prélèvement:</u> P060 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P060 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Réf. prélèvement:</u> P049 <u>Description:</u> Colles des carrelages <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colles des carrelages <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P049 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-050 <u>Réf. prélèvement:</u> P050 <u>Description:</u> Colles des plinthes <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs (plinthes) <u>Partie à sonder:</u> Colles des plinthes <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P050 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Réf. prélèvement:</u> P054 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P054 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-059 Réf. prélèvement: P059 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P059 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Identifiant: ZPSO-047 Réf. prélèvement: P047 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P047 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-048 Réf. prélèvement: P048 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P048 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-051 Réf. prélèvement: P051 Description: Panneaux de cloisons Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P051 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-052 Réf. prélèvement: P052 Description: Sous-couche des tissus muraux Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Sous-couche des tissus muraux Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P052 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-051 Réf. prélèvement: P051 Description: Panneaux de cloisons Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P051 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-054 Réf. prélèvement: P054 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P054 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-055 Réf. prélèvement: P055 Description: Enduit + peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Enduit + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P055 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-056 Réf. prélèvement: P056 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P056 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-057 Réf. prélèvement: P057 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P057 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-058 Réf. prélèvement: P058 Description: Panneaux de cloisons et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P058 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-053 Réf. prélèvement: P053 Description: Bardeaux d'asphalte Composant de la construction: Revêtements bitumineux d'étanchéité Partie à sonder: Bardeaux d'asphalte Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P053 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Terrasse				

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Réf. prélèvement:</u> P072 <u>Description:</u> Chape maigre <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Chape maigre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P072 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Réf. prélèvement:</u> P073 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P073 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Réf. prélèvement:</u> P066 <u>Description:</u> Enduits <u>Composant de la construction:</u> Poteaux (périphériques et intérieurs) <u>Partie à sonder:</u> Enduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P066 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-071 <u>Réf. prélèvement:</u> P071 <u>Description:</u> Entourage de poteaux (carton+plâtre) <u>Composant de la construction:</u> Poteaux (périphériques et intérieurs) <u>Partie à sonder:</u> Entourage de poteaux (carton+plâtre) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P071 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Réf. prélèvement:</u> P072 <u>Description:</u> Chape maigre <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Chape maigre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P072 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Réf. prélèvement:</u> P073 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P073 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-067 Réf. prélèvement: P067 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P067 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Réf. prélèvement:</u> P072 <u>Description:</u> Chape maigre <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Chape maigre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P072 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Réf. prélèvement:</u> P073 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P073 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Réf. prélèvement:</u> P066 <u>Description:</u> Enduits <u>Composant de la construction:</u> Poteaux (périphériques et intérieurs) <u>Partie à sonder:</u> Enduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P066 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-071 <u>Réf. prélèvement:</u> P071 <u>Description:</u> Entourage de poteaux (carton+plâtre) <u>Composant de la construction:</u> Poteaux (périphériques et intérieurs) <u>Partie à sonder:</u> Entourage de poteaux (carton+plâtre) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P071 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Réf. prélèvement:</u> P072 <u>Description:</u> Chape maigre <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Chape maigre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P072 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Réf. prélèvement:</u> P073 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P073 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-064 Réf. prélèvement: P064 Description: joint vitrage Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: joint vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P064 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-065 Réf. prélèvement: P065 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P065 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-067 Réf. prélèvement: P067 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P067 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Réf. prélèvement:</u> P072 <u>Description:</u> Chape maigre <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Chape maigre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P072 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Réf. prélèvement:</u> P073 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P073 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Dégagement	<u>Identifiant:</u> ZPSO-062 <u>Réf. prélèvement:</u> P062 <u>Description:</u> Conduits fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P062 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Réf. prélèvement:</u> P066 <u>Description:</u> Enduits <u>Composant de la construction:</u> Poteaux (périphériques et intérieurs) <u>Partie à sonder:</u> Enduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P066 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Réf. prélèvement:</u> P072 <u>Description:</u> Chape maigre <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Chape maigre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P072 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Réf. prélèvement:</u> P073 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P073 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Réf. prélèvement:</u> P063 <u>Description:</u> Isolant <u>Composant de la construction:</u> Cloisons métalliques <u>Partie à sonder:</u> Isolant <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P063 <u>Sondage :</u> Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-068 Réf. prélèvement: P068 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P068 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-069 Réf. prélèvement: P069 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P069 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-070 Réf. prélèvement: P070 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P070 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-074 Réf. prélèvement: P074 Description: Plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P074 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-068 Réf. prélèvement: P068 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P068 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-069 Réf. prélèvement: P069 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P069 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-074 Réf. prélèvement: P074 Description: Plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P074 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment B RDC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
	Identifiant: ZPSO-078 Réf. prélèvement: P078 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P078 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-079 Réf. prélèvement: P079 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P079 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment B RDC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment B RDC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment B RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-076 <u>Réf. prélèvement:</u> P076 <u>Description:</u> Enduits plâtre <u>Composant de la construction:</u> Murs et cloisons <u>Partie à sonder:</u> Enduits plâtre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P076 <u>Sondage :</u> Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-077 <u>Réf. prélèvement:</u> P077 <u>Description:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) <u>Partie à sonder:</u> Revêtement plastique avec sous-couche <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P077 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-080 <u>Réf. prélèvement:</u> P080 <u>Description:</u> Enduits projetés <u>Composant de la construction:</u> Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduits projetés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P080 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-081 <u>Réf. prélèvement:</u> P081 <u>Description:</u> Patte de scellement <u>Composant de la construction:</u> Fixation fenêtres <u>Partie à sonder:</u> Patte de scellement <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P081 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-093 <u>Réf. prélèvement:</u> P093 <u>Description:</u> Colles des carrelages gris <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colles des carrelages gris <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P093 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment B 1er étage - Bureau 1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-075 <u>Réf. prélèvement:</u> P075 <u>Description:</u> Faux plafonds <u>Composant de la construction:</u> Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Faux plafonds <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P075 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-076 <u>Réf. prélèvement:</u> P076 <u>Description:</u> Enduits plâtre <u>Composant de la construction:</u> Murs et cloisons <u>Partie à sonder:</u> Enduits plâtre <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P076 <u>Sondage :</u> Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-080 <u>Réf. prélèvement:</u> P080 <u>Description:</u> Enduits projetés <u>Composant de la construction:</u> Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduits projetés <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P080 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-081 <u>Réf. prélèvement:</u> P081 <u>Description:</u> Patte de scellement <u>Composant de la construction:</u> Fixation fenêtres <u>Partie à sonder:</u> Patte de scellement <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P081 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-082 <u>Réf. prélèvement:</u> P082 <u>Description:</u> Sous-couche carton <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de sol <u>Partie à sonder:</u> Sous-couche carton <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P082 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment B 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment B 1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment B 1er étage - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment B 2e étage - Réserve 1	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-083 Réf. prélèvement: P083 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P083 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-084 Réf. prélèvement: P084 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P84 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment B 2e étage - Réserve 2	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-083 Réf. prélèvement: P083 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P083 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-084 Réf. prélèvement: P084 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P84 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Batiment B 2e étage - Palier	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-083 Réf. prélèvement: P083 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P083 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-084 Réf. prélèvement: P084 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P84 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment F - Atelier	Identifiant: ZPSO-085 Réf. prélèvement: P085 Description: Dalle béton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P085 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment F - Hangar	Identifiant: ZPSO-085 Réf. prélèvement: P085 Description: Dalle béton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P085 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-096 Réf. prélèvement: P096 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P096	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-086 Réf. prélèvement: P086 Description: Enrobé Composant de la construction: Route Partie à sonder: Enrobé Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P086 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-087 Réf. prélèvement: P087 Description: Peinture extérieure Composant de la construction: Revêtement de mur Partie à sonder: Peinture extérieure Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P087 Sondage : Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-088 Réf. prélèvement: P088 Description: Enduits Composant de la construction: Revêtement extérieur Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P088 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-089 <u>Réf. prélèvement:</u> P089 <u>Description:</u> Conduits fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P089 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-090 <u>Réf. prélèvement:</u> P090 <u>Description:</u> Revêtement bitumineux <u>Composant de la construction:</u> Toiture <u>Partie à sonder:</u> Revêtement bitumineux <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P090 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-091 <u>Réf. prélèvement:</u> P091 <u>Description:</u> Coffrage perdu en fibrociment <u>Composant de la construction:</u> Entourage poteaux <u>Partie à sonder:</u> Coffrage perdu en fibrociment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P091 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-092 <u>Réf. prélèvement:</u> P092 <u>Description:</u> Eléments fibrociment <u>Composant de la construction:</u> Conduit et mitre <u>Partie à sonder:</u> Eléments fibrociment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P092 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-094 <u>Réf. prélèvement:</u> P094 <u>Description:</u> Colles des carrelages (gris et blanc) <u>Composant de la construction:</u> Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colles des carrelages (gris et blanc) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P094 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-095 <u>Réf. prélèvement:</u> P095 <u>Description:</u> Enduit + peinture <u>Composant de la construction:</u> Murs <u>Partie à sonder:</u> Enduit + peinture <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P095 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-097 <u>Réf. prélèvement:</u> P097 <u>Description:</u> Enrobé <u>Composant de la construction:</u> Revêtement routier <u>Partie à sonder:</u> Enrobé <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</u> C <u>Localisation sur croquis :</u> P097 <u>Sondage :</u> Choc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-098 <u>Réf. prélèvement:</u> P098 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Canalisations d'écoulements d'eau <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis :</u> P098 <u>Sondage :</u> Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
--------------	---------------------------	----------------------------	--	-------

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Bâtiment C2 RDC - Douche 2	Identifiant: ZPSO-035 Réf. prélèvement: P035 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de vapeur, fumée, échappement Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P035 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-046 Réf. prélèvement: P046 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P046 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Wc 1	Identifiant: ZPSO-045 Réf. prélèvement: P045 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P045 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-045 Réf. prélèvement: P045 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P045 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-045 Réf. prélèvement: P045 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P045 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Réserve	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement: P041 Description: Joint de fenêtres Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de fenêtres Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P041 Sondage : Raclage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement: P042 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P042 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-046 Réf. prélèvement: P046 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P046 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-058 Réf. prélèvement: P058 Description: Panneaux de cloisons Composant de la construction: Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P058 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-067 Réf. prélèvement: P067 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P067 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
	Identifiant: ZPSO-067 Réf. prélèvement: P067 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P067 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Dégagement	Identifiant: ZPSO-062 Réf. prélèvement: P062 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P062 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2	Identifiant: ZPSO-066 Réf. prélèvement: P066 Description: Enduits Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P066 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Bâtiment B RDC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires	
Bâtiment B RDC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Bâtiment B RDC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires	
Bâtiment B RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-077 Réf. prélèvement: P077 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P077 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires	
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-088 Réf. prélèvement: P088 Description: Enduits Composant de la construction: Revêtement extérieur Partie à sonder: Enduits Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P088 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-089 Réf. prélèvement: P089 Description: Conduits fibres-ciment Composant de la construction: Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie à sonder: Conduits fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P089 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-091 Réf. prélèvement: P091 Description: Coffrage perdu en fibrociment Composant de la construction: Entourage poteaux Partie à sonder: Coffrage perdu en fibrociment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P091 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-092 Réf. prélèvement: P092 Description: Eléments fibrociment Composant de la construction: Conduit et mitre Partie à sonder: Eléments fibrociment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P092 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-098 Réf. prélèvement: P098 Description: Conduits Composant de la construction: Canalisations d'écoulements d'eau Partie à sonder: Conduits Localisation sur croquis : P098 Sondage : Choc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

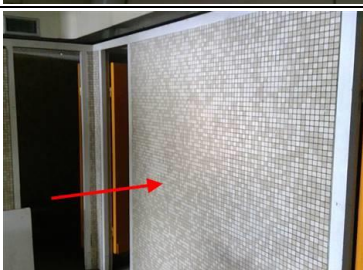
5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment D - Gardien	Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement: P001 Description: Joint Vitrage Composant de la construction: fenêtres Partie à sonder: Joint Vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P001 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-008 Réf. prélèvement: P008 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P008 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-009 Réf. prélèvement: P009 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P009 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-010 Réf. prélèvement: P010 Description: Colles des faïence Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P010 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-011 Réf. prélèvement: P011 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P011 Sondage : Raclage	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-012 Réf. prélèvement: P012 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P012 Sondage : Raclage	
	Identifiant: ZPSO-013 Réf. prélèvement: P013 Description: Plâtre Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P013 Sondage : Choc	
Bâtiment D - Loge	Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement: P001 Description: Joint Vitrage Composant de la construction: fenêtres Partie à sonder: Joint Vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P001 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-006 Réf. prélèvement: P006 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P006 Sondage : Déchirement	
Bâtiment D - Wc	Identifiant: ZPSO-002 Réf. prélèvement: P002 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P002 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-007 Réf. prélèvement: P007 Description: Joint vitrage Composant de la construction: Fenêtre Partie à sonder: Joint vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P007	
Bâtiment D - Pièce	Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement: P001 Description: Joint Vitrage Composant de la construction: fenêtres Partie à sonder: Joint Vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P001 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-003 Réf. prélèvement: P003 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P003 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-004 Réf. prélèvement: P004 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P004 Sondage : Raclage	
	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment D - Cellier	Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement: P005 Description: Dalles Béton Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Dalles Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P005 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-007 Réf. prélèvement: P007 Description: Joint vitrage Composant de la construction: Fenêtre Partie à sonder: Joint vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P007	
Batiment C2 RDC - Douche 1	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-026 Réf. prélèvement: P026 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P026 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-028 Réf. prélèvement: P028 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P029 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-030 Réf. prélèvement: P030 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P030	
	Identifiant: ZPSO-031 Réf. prélèvement: P031 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P031 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-032 Réf. prélèvement: P032 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol (douche) Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P032 Sondage : Choc	
Batiment C2 RDC - Douche 2	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-027 Réf. prélèvement: P027 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P027 Sondage : Choc	

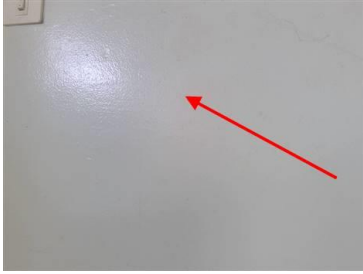
Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-028 Réf. prélèvement: P028 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P029 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-030 Réf. prélèvement: P030 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P030	
	Identifiant: ZPSO-033 Réf. prélèvement: P033 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P033	
	Identifiant: ZPSO-034 Réf. prélèvement: P034 Description: Entourage de poteaux (fibres-ciment) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (fibres-ciment) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P034 Sondage : Choc	
Batiment C2 RDC - Chaufferie	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-061 Réf. prélèvement: P061 Description: Calorifugeages Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Calorifugeages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P061 Sondage : Choc	
Batiment C2 RDC - Vestiaires	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-026 Réf. prélèvement: P026 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P026 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Batiment C2 RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement: P039 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P039 Sondage : Ecaillage	
Batiment C2 RDC - Wc	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement: P039 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P039 Sondage : Ecaillage	
	Identifiant: ZPSO-040 Réf. prélèvement: P040 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P040 Sondage : Ecaillage	
Batiment C2 RDC - Réserve	Identifiant: ZPSO-014 Réf. prélèvement: P014 Description: Colle faïence Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colle faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P014 Sondage : Choc	

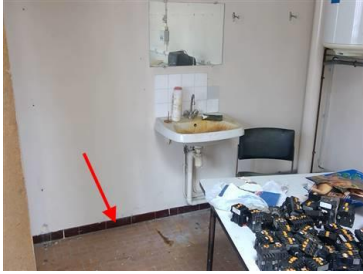
Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-017 Réf. prélèvement: P017 Description: Peinture + enduit Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture + enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P017 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-022 Réf. prélèvement: P022 Description: Joints de dilatation Composant de la construction: Interfaces entre structures Partie à sonder: Joints de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P022 Sondage : Raclage	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-024 Réf. prélèvement: P024 Description: Plâtre Composant de la construction: Revêtements plafond Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P024 Sondage : Choc	

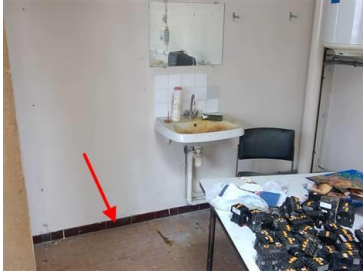
Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 RDC - Bureau	Identifiant: ZPSO-036 Réf. prélèvement: P036 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P036 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-037 Réf. prélèvement: P037 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P037 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-038 Réf. prélèvement: P038 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P038 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Identifiant: ZPSO-018 Réf. prélèvement: P018 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P018 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-019 Réf. prélèvement: P019 Description: Peinture + Plâtre Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture + Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P019 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-020 Réf. prélèvement: P020 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P020 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-021 Réf. prélèvement: P021 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P021 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-022 Réf. prélèvement: P022 Description: Joints de dilatation Composant de la construction: Interfaces entre structures Partie à sonder: Joints de dilatation Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P022 Sondage : Raclage	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-029 Réf. prélèvement: P029 Description: Entourage de poteaux Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P029 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Wc 1	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement: P015 Description: Colles des carrelages (plinthes) Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des carrelages (plinthes) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P015 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement: P016 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P016 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Réserve	Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement: P023 Description: Bande gaine Composant de la construction: Chauffage ventilation Partie à sonder: Bande gaine Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P023 Sondage : Déchirement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement: P025 Description: Béton Composant de la construction: plafond poutre Partie à sonder: Béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P025 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement: P043 Description: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P043 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement: P044 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P044 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 1er étage - Dégagement	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-054 Réf. prélèvement: P054 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P054 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-055 Réf. prélèvement: P055 Description: Enduit + peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Enduit + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P055 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-060 Réf. prélèvement: P060 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P060 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-054 Réf. prélèvement: P054 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P054 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-059 Réf. prélèvement: P059 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P059 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Identifiant: ZPSO-047 Réf. prélèvement: P047 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P047 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-048 Réf. prélèvement: P048 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P048 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-051 Réf. prélèvement: P051 Description: Panneaux de cloisons Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P051 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-052 Réf. prélèvement: P052 Description: Sous-couche des tissus muraux Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Sous-couche des tissus muraux Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P052 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-051 Réf. prélèvement: P051 Description: Panneaux de cloisons Composant de la construction: Cloisons légères ou préfabriquées Partie à sonder: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P051 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-054 Réf. prélèvement: P054 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P054 Sondage : Déchirement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-055 Réf. prélèvement: P055 Description: Enduit + peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Enduit + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P055 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-049 Réf. prélèvement: P049 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P049 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-050 Réf. prélèvement: P050 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P050 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-056 Réf. prélèvement: P056 Description: Peinture Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P056 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-057 Réf. prélèvement: P057 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P057 Sondage : Choc	
Bâtiment C2 1er étage - Terrasse	Identifiant: ZPSO-053 Réf. prélèvement: P053 Description: Bardeaux d'asphalte Composant de la construction: Revêtements bitumineux d'étanchéité Partie à sonder: Bardeaux d'asphalte Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P053 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-071 Réf. prélèvement: P071 Description: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Entourage de poteaux (carton+plâtre) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P071 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	
Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-064 Réf. prélèvement: P064 Description: joint vitrage Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: joint vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P064 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-065 Réf. prélèvement: P065 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P065 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	
Bâtiment C1 1er étage - Dégagement	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-072 Réf. prélèvement: P072 Description: Chape maigre Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Chape maigre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P072 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-073 Réf. prélèvement: P073 Description: Revêtement plastique avec sous-couche Composant de la construction: Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Revêtement plastique avec sous-couche Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P073 Sondage : Déchirement	
Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-068 Réf. prélèvement: P068 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P068 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-069 Réf. prélèvement: P069 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P069 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-070 Réf. prélèvement: P070 Description: Colles des carrelages Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Colles des carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P070 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-074 Réf. prélèvement: P074 Description: Plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P074 Sondage : Choc	
Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2	Identifiant: ZPSO-063 Réf. prélèvement: P063 Description: Isolant Composant de la construction: Cloisons métalliques Partie à sonder: Isolant Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P063 Sondage : Déchirement	
	Identifiant: ZPSO-068 Réf. prélèvement: P068 Description: Colles des faïences Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des faïences Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P068 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-069 Réf. prélèvement: P069 Description: Colles des plinthes Composant de la construction: Revêtements de murs (plinthes) Partie à sonder: Colles des plinthes Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P069 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-074 Réf. prélèvement: P074 Description: Plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P074 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment B RDC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	
	Identifiant: ZPSO-078 Réf. prélèvement: P078 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P078 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-079 Réf. prélèvement: P079 Description: Joint de vitrage Composant de la construction: Fenêtres Partie à sonder: Joint de vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P079 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment B RDC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
Bâtiment B RDC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
Bâtiment B RDC - Dégagement	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-093 Réf. prélèvement: P093 Description: Colles des carrelages gris Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages gris Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P093 Sondage : Choc	
Bâtiment B 1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment B 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	
Bâtiment B 1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	
Bâtiment B 1er étage - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-075 Réf. prélèvement: P075 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P075 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-076 Réf. prélèvement: P076 Description: Enduits plâtre Composant de la construction: Murs et cloisons Partie à sonder: Enduits plâtre Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P076 Sondage : Percement	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-080 Réf. prélèvement: P080 Description: Enduits projetés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Enduits projetés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P080 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-082 Réf. prélèvement: P082 Description: Sous-couche carton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Sous-couche carton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P082 Sondage : Choc	
Batiment B 2e étage - Réserve 1	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-083 Réf. prélèvement: P083 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P083 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-084 Réf. prélèvement: P084 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P84 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Batiment B 2e étage - Réserve 2	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-083 Réf. prélèvement: P083 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P083 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-084 Réf. prélèvement: P084 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P84 Sondage : Choc	
Batiment B 2e étage - Palier	Identifiant: ZPSO-081 Réf. prélèvement: P081 Description: Patte de scellement Composant de la construction: Fixation fenêtres Partie à sonder: Patte de scellement Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P081 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-083 Réf. prélèvement: P083 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P083 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-084 Réf. prélèvement: P084 Description: Enduits ciment Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P84 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bâtiment F - Atelier	Identifiant: ZPSO-085 Réf. prélèvement: P085 Description: Dalle béton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P085 Sondage : Choc	
Bâtiment F - Hangar	Identifiant: ZPSO-085 Réf. prélèvement: P085 Description: Dalle béton Composant de la construction: Revêtements de sol Partie à sonder: Dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P085 Sondage : Choc	
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-096 Réf. prélèvement: P096 Description: Enduits + peinture Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduits + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P096	
	Identifiant: ZPSO-086 Réf. prélèvement: P086 Description: Enrobé Composant de la construction: Route Partie à sonder: Enrobé Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P086 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-087 Réf. prélèvement: P087 Description: Peinture extérieure Composant de la construction: Revêtement de mur Partie à sonder: Peinture extérieure Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P087 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-090 Réf. prélèvement: P090 Description: Revêtement bitumineux Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Revêtement bitumineux Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P090 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-094 Réf. prélèvement: P094 Description: Colles des carrelages (gris et blanc) Composant de la construction: Revêtements de murs Partie à sonder: Colles des carrelages (gris et blanc) Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P094 Sondage : Choc	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-095 Réf. prélèvement: P095 Description: Enduit + peinture Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduit + peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P095 Sondage : Choc	
	Identifiant: ZPSO-097 Réf. prélèvement: P097 Description: Enrobé Composant de la construction: Revêtement routier Partie à sonder: Enrobé Liste selon annexe.13-9 du CSP : C Localisation sur croquis : P097 Sondage : Choc	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à **ROUEN**, le **25/05/2019**

Par : Pitzalis Alexis



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 19/IMO/5334

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Recommandations générales de sécurité****7.4 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ARDI, auteur : Pitzalis Alexis
Dossier n° 19/IMO/5334 du
Adresse du bien : Bâtiment du Triangle Béthencourt (Non communiqué) 76100 ROUEN

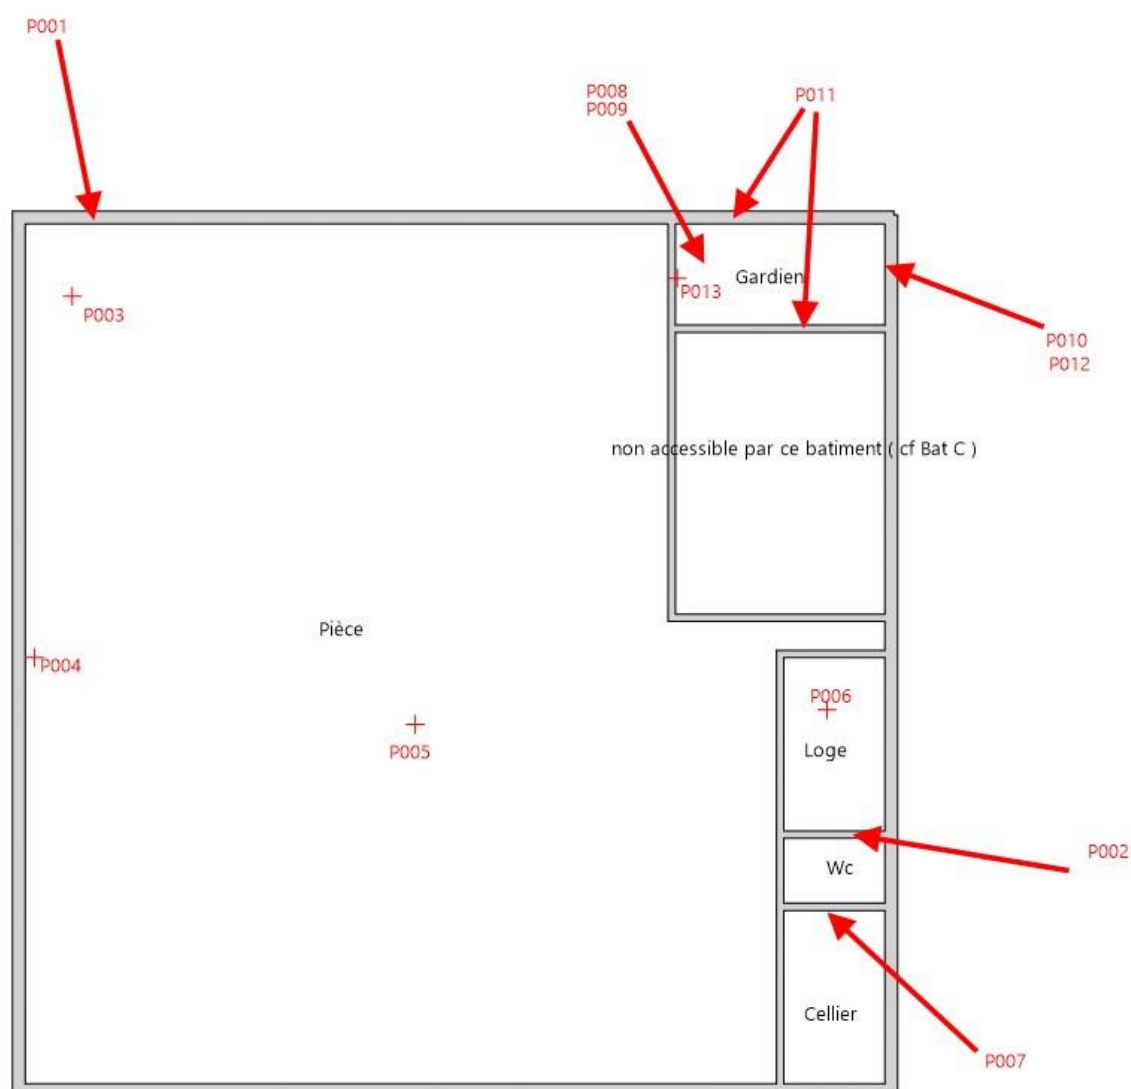


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ARDI, auteur : Pitzalis Alexis
Dossier n° 19/IMO/5334 du
Adresse du bien : Bâtiment du Triangle Béthencourt (Non communiqué) 76100 ROUEN

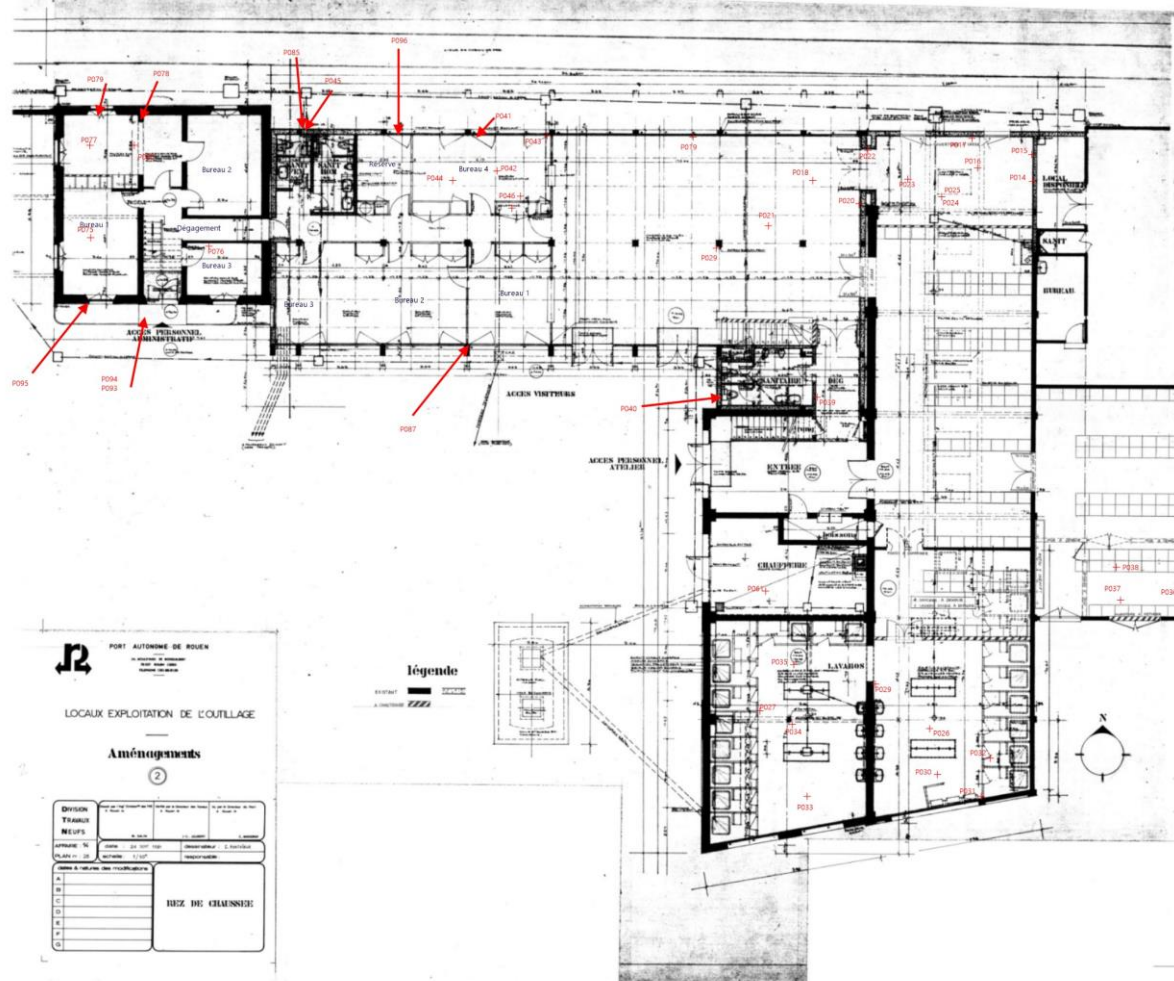



Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ARDI, auteur : Pitzalis Alexis
Dossier n° 19/IMO/5334 du
Adresse du bien : Bâtiment du Triangle Béthencourt (Non communiqué) 76100 ROUEN



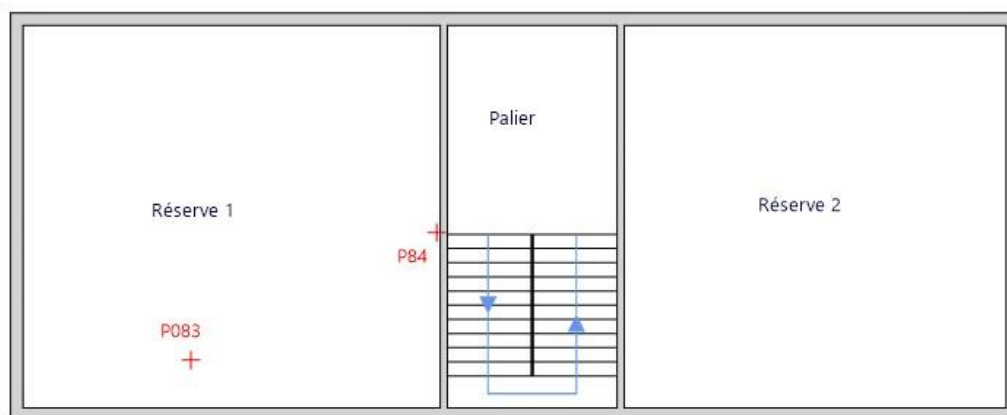





Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ARDI, auteur : Pitzalis Alexis
Dossier n° 19/IMO/5334 du
Adresse du bien : Bâtiment du Triangle Béthencourt (Non communiqué) 76100 ROUEN



Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ARDI, auteur : Pitzalis Alexis
Dossier n° 19/IMO/5334 du
Adresse du bien : Bâtiment du Triangle Béthencourt (Non communiqué) 76100 ROUEN

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : Rouen Normandie Aménagement - M. Bruckert Noé Adresse du bien : Bâtiment du Triangle Béthencourt 76100 ROUEN
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos

	Photo n° PhA001 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : fenêtres Partie d'ouvrage : Joint Vitrage Description : Joint Vitrage Localisation sur croquis : P001
	Photo n° PhA002 Localisation : Bâtiment D - Wc Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des faïences Description : Colles des faïences Localisation sur croquis : P002

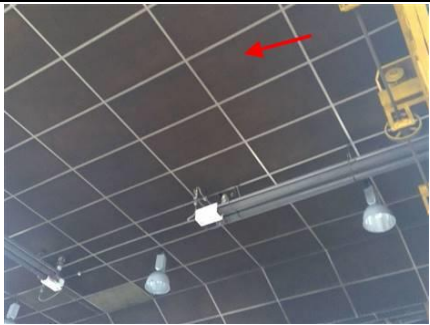
	Photo n° PhA003 Localisation : Bâtiment D - Pièce Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P003
	Photo n° PhA004 Localisation : Bâtiment D - Pièce Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture Description : Peinture Localisation sur croquis : P004
	Photo n° PhA005 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Dalles Béton Description : Dalles Béton Localisation sur croquis : P005
	Photo n° PhA006 Localisation : Bâtiment D - Loge Ouvrage : Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Revêtement plastique avec sous-couche Description : Revêtement plastique avec sous-couche Localisation sur croquis : P006
	Photo n° PhA007 Localisation : Bâtiment D - Wc Ouvrage : Fenêtre Partie d'ouvrage : Joint vitrage Description : Joint vitrage Localisation sur croquis : P007

	Photo n° PhA008 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P008
	Photo n° PhA009 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P009
	Photo n° PhA010 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des faïence Description : Colles des faïence Localisation sur croquis : P010
	Photo n° PhA011 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : Fenêtres Partie d'ouvrage : Joint de vitrage Description : Joint de vitrage Localisation sur croquis : P011
	Photo n° PhA012 Localisation : Bâtiment D - Gardien Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture Description : Peinture Localisation sur croquis : P012



Photo n° PhA013
Localisation : Batiment C2 RDC - Réserve
Ouvrage : Revêtements de murs
Partie d'ouvrage : Colle faïence
Description : Colle faïence
Localisation sur croquis : P014



Photo n° PhA014
Localisation : Batiment C2 RDC - Vestiaires
Ouvrage : Revêtements de murs (plinthes)
Partie d'ouvrage : Colles des carrelages (plinthes)
Description : Colles des carrelages (plinthes)
Localisation sur croquis : P015



Photo n° PhA015
Localisation : Batiment C2 RDC - Vestiaires
Ouvrage : Revêtements de sol
Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : P016



Photo n° PhA016
Localisation : Batiment C2 RDC - Réserve
Ouvrage : Revêtements de murs
Partie d'ouvrage : Peinture + enduit
Description : Peinture + enduit
Localisation sur croquis : P017



Photo n° PhA017
Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel
Ouvrage : Revêtements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : P018

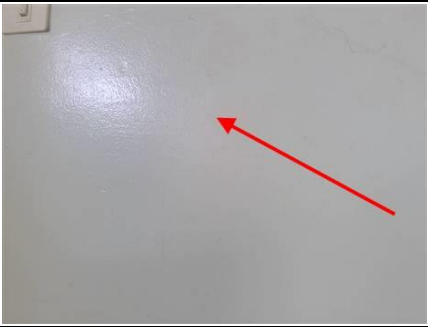
	Photo n° PhA018 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture + Plâtre Description : Peinture + Plâtre Localisation sur croquis : P019
	Photo n° PhA019 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel Ouvrage : Revêtements de murs (plinthes) Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P020
	Photo n° PhA020 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P021
	Photo n° PhA021 Localisation : Batiment C2 RDC - Réserve Ouvrage : Interfaces entre structures Partie d'ouvrage : Joints de dilatation Description : Joints de dilatation Localisation sur croquis : P022
	Photo n° PhA022 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 1 Ouvrage : Chauffage ventilation Partie d'ouvrage : Bande gaine Description : Bande gaine Localisation sur croquis : P023

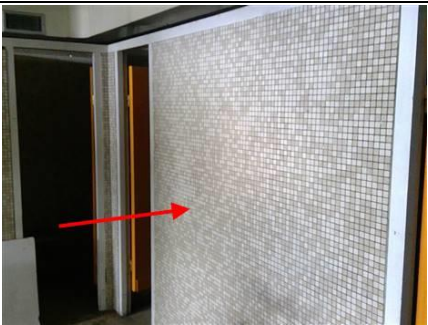
	Photo n° PhA023 Localisation : Batiment C2 RDC - Réserve Ouvrage : Revêtements plafond Partie d'ouvrage : Plâtre Description : Plâtre Localisation sur croquis : P024
	Photo n° PhA024 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 1 Ouvrage : plafond poutre Partie d'ouvrage : Béton Description : Béton Localisation sur croquis : P025
	Photo n° PhA025 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 1 Ouvrage : Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P026
	Photo n° PhA026 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 2 Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des faïences Description : Colles des faïences Localisation sur croquis : P027
	Photo n° PhA027 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie d'ouvrage : Entourage de poteaux Description : Entourage de poteaux Localisation sur croquis : P029

	Photo n° PhA028 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 1 Ouvrage : Plafonds Partie d'ouvrage : Enduits + peinture Description : Enduits + peinture Localisation sur croquis : P030
	Photo n° PhA029 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 1 Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des faïences Description : Colles des faïences Localisation sur croquis : P031
	Photo n° PhA030 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 1 Ouvrage : Revêtements de sol (douche) Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P032
	Photo n° PhA031 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 2 Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P033
	Photo n° PhA032 Localisation : Batiment C2 RDC - Douche 2 Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie d'ouvrage : Entourage de poteaux (fibres-ciment) Description : Entourage de poteaux (fibres-ciment) Localisation sur croquis : P034

	Photo n° PhA033 Localisation : Bâtiment C2 RDC - Douche 2 Ouvrage : Conduits de vapeur, fumée, échappement Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment Description : Conduits fibres-ciment Localisation sur croquis : P035
	Photo n° PhA034 Localisation : Bâtiment C2 RDC - Bureau Ouvrage : Cloisons légères ou préfabriquées Partie d'ouvrage : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Description : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Localisation sur croquis : P036
	Photo n° PhA035 Localisation : Bâtiment C2 RDC - Bureau Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P037
	Photo n° PhA036 Localisation : Bâtiment C2 RDC - Bureau Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P038
	Photo n° PhA037 Localisation : Bâtiment C2 RDC - Dégagement Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture Description : Peinture Localisation sur croquis : P039

	Photo n° PhA038 Localisation : Bâtiment C2 RDC - Wc Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture Description : Peinture Localisation sur croquis : P040
	Photo n° PhA039 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel Ouvrage : Fenêtres Partie d'ouvrage : Joint de fenêtres Description : Joint de fenêtres Localisation sur croquis : P041
	Photo n° PhA040 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Bureau 1 Ouvrage : Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Revêtement plastique avec sous-couche Description : Revêtement plastique avec sous-couche Localisation sur croquis : P042
	Photo n° PhA041 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Bureau 1 Ouvrage : Cloisons légères ou préfabriquées Partie d'ouvrage : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Description : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Localisation sur croquis : P043
	Photo n° PhA042 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Hall appel Ouvrage : Plafonds Partie d'ouvrage : Enduits ciment Description : Enduits ciment Localisation sur croquis : P044

	Photo n° PhA043 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Wc 1 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment Description : Conduits fibres-ciment Localisation sur croquis : P045
	Photo n° PhA044 Localisation : Bâtiment C1 RDC - Dégagement Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment Description : Conduits fibres-ciment Localisation sur croquis : P046
	Photo n° PhA045 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Cuisine Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P047
	Photo n° PhA046 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Cuisine Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des faïences Description : Colles des faïences Localisation sur croquis : P048
	Photo n° PhA047 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Dégagement Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Colles des carrelages Description : Colles des carrelages Localisation sur croquis : P049

	Photo n° PhA048 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Dégagement Ouvrage : Revêtements de murs (plinthes) Partie d'ouvrage : Colles des plinthes Description : Colles des plinthes Localisation sur croquis : P050
	Photo n° PhA049 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Cuisine Ouvrage : Cloisons légères ou préfabriquées Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons Description : Panneaux de cloisons Localisation sur croquis : P051
	Photo n° PhA050 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Cuisine Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Sous-couche des tissus muraux Description : Sous-couche des tissus muraux Localisation sur croquis : P052
	Photo n° PhA051 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Terrasse Ouvrage : Revêtements bitumineux d'étanchéité Partie d'ouvrage : Bardeaux d'asphalte Description : Bardeaux d'asphalte Localisation sur croquis : P053
	Photo n° PhA052 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Dégagement Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P054

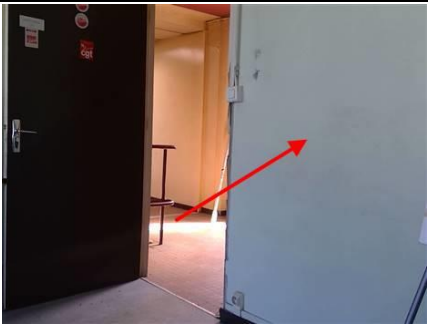
	Photo n° PhA053 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Dégagement Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Enduit + peinture Description : Enduit + peinture Localisation sur croquis : P055
	Photo n° PhA054 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2 Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture Description : Peinture Localisation sur croquis : P056
	Photo n° PhA055 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P057
	Photo n° PhA056 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2 Ouvrage : Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons Description : Panneaux de cloisons Localisation sur croquis : P058
	Photo n° PhA057 Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires Ouvrage : Revêtements de murs Partie d'ouvrage : Peinture Description : Peinture Localisation sur croquis : P059



Photo n° PhA058
Localisation : Bâtiment C2 1er étage - Dégagement
Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds
Description : Faux plafonds
Localisation sur croquis : P060



Photo n° PhA059
Localisation : Bâtiment C2 RDC - Chaufferie
Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Calorifugeages
Description : Calorifugeages
Localisation sur croquis : P061



Photo n° PhA060
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Dégagement
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment
Description : Conduits fibres-ciment
Localisation sur croquis : P062



Photo n° PhA061
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8
Ouvrage : Fenêtres
Partie d'ouvrage : joint vitrage
Description : joint vitrage
Localisation sur croquis : P064



Photo n° PhA062
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8
Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds
Description : Faux plafonds
Localisation sur croquis : P065



Photo n° PhA063
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1
Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs)
Partie d'ouvrage : Enduits
Description : Enduits
Localisation sur croquis : P066



Photo n° PhA064
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4
Ouvrage : Cloisons légères ou préfabriquées
Partie d'ouvrage : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
Description : Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
Localisation sur croquis : P067



Photo n° PhA065
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires
Ouvrage : Revêtements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des faïences
Description : Colles des faïences
Localisation sur croquis : P068



Photo n° PhA066
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires
Ouvrage : Revêtements de murs (plinthes)
Partie d'ouvrage : Colles des plinthes
Description : Colles des plinthes
Localisation sur croquis : P069



Photo n° PhA067
Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires
Ouvrage : Revêtements de sol
Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : P070

	Photo n° PhA068 Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1 Ouvrage : Poteaux (périphériques et intérieurs) Partie d'ouvrage : Entourage de poteaux (carton+plâtre) Description : Entourage de poteaux (carton+plâtre) Localisation sur croquis : P071
	Photo n° PhA069 Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1 Ouvrage : Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Revêtement plastique avec sous-couche Description : Revêtement plastique avec sous-couche Localisation sur croquis : P073
	Photo n° PhA070 Localisation : Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires Ouvrage : Murs et cloisons Partie d'ouvrage : Plâtre Description : Plâtre Localisation sur croquis : P074
	Photo n° PhA071 Localisation : Bâtiment B RDC - Bureau 1 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds Localisation sur croquis : P075
	Photo n° PhA072 Localisation : Bâtiment B RDC - Bureau 1 Ouvrage : Murs et cloisons Partie d'ouvrage : Enduits plâtre Description : Enduits plâtre Localisation sur croquis : P076

	Photo n° PhA073 Localisation : Bâtiment B RDC - Bureau 1 Ouvrage : Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie d'ouvrage : Revêtement plastique avec sous-couche Description : Revêtement plastique avec sous-couche Localisation sur croquis : P077
	Photo n° PhA074 Localisation : Bâtiment B RDC - Bureau 1 Ouvrage : Fenêtres Partie d'ouvrage : Joint de vitrage Description : Joint de vitrage Localisation sur croquis : P079
	Photo n° PhA075 Localisation : Bâtiment B RDC - Bureau 1 Ouvrage : Plafonds Partie d'ouvrage : Enduits projetés Description : Enduits projetés Localisation sur croquis : P080
	Photo n° PhA076 Localisation : Bâtiment B RDC - Bureau 1 Ouvrage : Fixation fenêtres Partie d'ouvrage : Patte de scellement Description : Patte de scellement Localisation sur croquis : P081
	Photo n° PhA077 Localisation : Bâtiment B 1er étage - Bureau 1 Ouvrage : Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Sous-couche carton Description : Sous-couche carton Localisation sur croquis : P082

	Photo n° PhA078 Localisation : Batiment B 2e étage - Réserve 1 Ouvrage : Plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux collés ou vissés Description : Panneaux collés ou vissés Localisation sur croquis : P083
	Photo n° PhA079 Localisation : Batiment B 2e étage - Réserve 1 Ouvrage : Murs Partie d'ouvrage : Enduits ciment Description : Enduits ciment Localisation sur croquis : P84
	Photo n° PhA080 Localisation : Bâtiment F - Atelier Ouvrage : Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalle béton Description : Dalle béton Localisation sur croquis : P085
	Photo n° PhA081 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : Route Partie d'ouvrage : Enrobé Description : Enrobé Localisation sur croquis : P086
	Photo n° PhA082 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : Revêtement de mur Partie d'ouvrage : Peinture extérieure Description : Peinture extérieure Localisation sur croquis : P087



Photo n° PhA083
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Revêtement extérieur
Partie d'ouvrage : Enduits
Description : Enduits
Localisation sur croquis : P088



Photo n° PhA084
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment
Description : Conduits fibres-ciment
Localisation sur croquis : P089



Photo n° PhA084
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment
Description : Conduits fibres-ciment
Localisation sur croquis : P089



Photo n° PhA085
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Murs
Partie d'ouvrage : Enduit + peinture
Description : Enduit + peinture
Localisation sur croquis : P095



Photo n° PhA086
Localisation : Parties extérieures
Ouvrage : Murs
Partie d'ouvrage : Enduits + peinture
Description : Enduits + peinture
Localisation sur croquis : P096

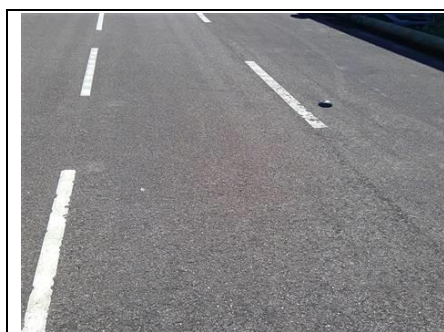
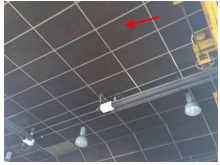


Photo n° PhA087
 Localisation : Parties extérieures
 Ouvrage : Revêtement routier
 Partie d'ouvrage : Enrobé
 Description : Enrobé
 Localisation sur croquis : P097

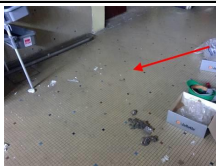
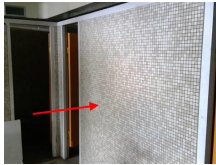
7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-P001	Bâtiment D - Pièce	fenêtres	Joint Vitrage	Joint Vitrage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment D - Gardien, Bâtiment D - Loge, Bâtiment D - Pièce Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-002-P002	Bâtiment D - Wc	Revêtements de murs	Colles des faïences	Colles des faïences Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-003-P003	Bâtiment D - Pièce	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-004-P004	Bâtiment D - Pièce	Revêtements de murs	Peinture	Peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-005-P005	Bâtiment D - Pièce	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles Béton	Dalles Béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment D - Gardien, Bâtiment D - Loge, Bâtiment D - Wc, Bâtiment D - Pièce, Bâtiment D - Cellier Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-006-P006	Bâtiment D - Loge	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-007-P007	Bâtiment D - Wc	Fenêtre	Joint vitrage	Joint vitrage Matériau présent dans les pièces: Bâtiment D - Wc, Bâtiment D - Cellier Analyse à réaliser: 1 couche	

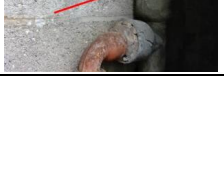
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-008-P008	Bâtiment D - Gardien	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-009-P009	Bâtiment D - Gardien	Revêtements de sol	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-010-P010	Bâtiment D - Gardien	Revêtements de murs	Colles des faïence	Colles des faïence Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-011-P011	Bâtiment D - Gardien	Fenêtres	Joint de vitrage	Joint de vitrage Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-012-P012	Bâtiment D - Gardien	Revêtements de murs	Peinture	Peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-013-P013	Bâtiment D - Gardien	Revêtements de murs	Plâtre	Plâtre Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-014-P014	Batiment C2 RDC - Réserve	Revêtements de murs	Colle faïence	Colle faïence Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-015-P015	Batiment C2 RDC - Réserve	Revêtements de murs (plinthes)	Colles des carrelages (plinthes)	Colles des carrelages (plinthes) Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Vestiaires, Batiment C2 RDC - Dégagement, Batiment C2 RDC - Wc, Batiment C2 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-016-P016	Batiment C2 RDC - Réserve	Revêtements de sol	Colles des carrelages	Colles des carrelages Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Vestiaires, Batiment C2 RDC - Dégagement, Batiment C2 RDC - Wc, Batiment C2 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-017-P017	Batiment C2 RDC - Réserve	Revêtements de murs	Peinture + enduit	Peinture + enduit Analyse à réaliser: 1 couche	

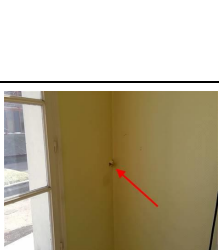
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-018-P018	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-019-P019	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Revêtements de murs	Peinture + Plâtre	Peinture + Plâtre Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-020-P020	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Revêtements de murs (plinthes)	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-021-P021	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-022-P022	Batiment C2 RDC - Réserve	Interfaces entre structures	Joints de dilatation	Joints de dilatation Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Hall appel Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-023-P023	Batiment C2 RDC - Réserve	Chauffage ventilation	Bande gaine	Bande gaine Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Douche 1, Batiment C2 RDC - Douche 2, Batiment C2 RDC - Chauffage, Batiment C2 RDC - Vestiaires, Batiment C2 RDC - Dégagement, Batiment C2 RDC - Wc, Batiment C2 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Hall appel, Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2, Bâtiment C1 RDC - Réserve Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-024-P024	Batiment C2 RDC - Réserve	Revêtements plafond	Plâtre	Plâtre Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-025-P025	Batiment C2 RDC - Réserve	plafond poutre	Béton	Béton Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Douche 1, Batiment C2 RDC - Douche 2, Batiment C2 RDC - Chauffage, Batiment C2 RDC - Vestiaires, Batiment C2 RDC - Dégagement, Batiment C2 RDC - Wc, Batiment C2 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Hall appel, Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2, Bâtiment C1 RDC - Réserve Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-026-P026	Batiment C2 RDC - Douche 1	Revêtements de sol	Colles des carrelages	Colles des carrelages Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Douche 1, Batiment C2 RDC - Vestiaires Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-027-P027	Batiment C2 RDC - Douche 2	Revêtements de murs	Colles des faïences	Colles des faïences Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-028-P028	Batiment C2 RDC - Douche 1	Murs et cloisons	Enduits + peinture	Enduits + peinture Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Douche 1, Batiment C2 RDC - Douche 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-029-P029	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Entourage de poteaux	Entourage de poteaux Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-030-P030	Batiment C2 RDC - Douche 1	Plafonds	Enduits + peinture	Enduits + peinture Matériau présent dans les pièces: Batiment C2 RDC - Douche 1, Batiment C2 RDC - Douche 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-031-P031	Batiment C2 RDC - Douche 1	Revêtements de murs	Colles des faïences	Colles des faïences Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-032-P032	Batiment C2 RDC - Douche 2	Revêtements de sol (douche)	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-033-P033	Batiment C2 RDC - Douche 2	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-034-P034	Batiment C2 RDC - Douche 2	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Entourage de poteaux (fibres-ciment)	Entourage de poteaux (fibres-ciment) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-035-P035	Batiment C2 RDC - Douche 2	Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment	Conduits fibres-ciment Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-036-P036	Bâtiment C2 RDC - Bureau	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-037-P037	Bâtiment C2 RDC - Bureau	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-038-P038	Bâtiment C2 RDC - Bureau	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-039-P039	Bâtiment C2 RDC - Wc	Revêtements de murs	Peinture	Peinture Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C2 RDC - Dégagement, Bâtiment C2 RDC - Wc Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-040-P040	Bâtiment C2 RDC - Wc	Revêtements de murs	Peinture	Peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-041-P041	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Fenêtres	Joint de fenêtres	Joint de fenêtres Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 RDC - Hall appel, Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-042-P042	Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-043-P043	Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2, Bâtiment C1 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	

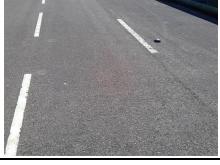
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-044-P044	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Plafonds	Enduits ciment	Enduits ciment Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 RDC - Hall appel, Bâtiment C1 RDC - Bureau 1, Bâtiment C1 RDC - Bureau 2, Bâtiment C1 RDC - Bureau 3, Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2, Bâtiment C1 RDC - Réserve, Bâtiment C1 RDC - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-045-P045	Bâtiment C1 RDC - Wc 2	Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Conduits fibres-ciment	Conduits fibres-ciment Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 RDC - Wc 1, Bâtiment C1 RDC - Wc 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-046-P046	Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Conduits fibres-ciment	Conduits fibres-ciment Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 RDC - Dégagement, Bâtiment C1 RDC - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-047-P047	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-048-P048	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Revêtements de murs	Colles des faïences	Colles des faïences Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-049-P049	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des carrelages Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C2 1er étage - Dégagement, Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C2 1er étage - Cuisine, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-050-P050	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Revêtements de murs (plinthes)	Colles des plinthes	Colles des plinthes Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C2 1er étage - Dégagement, Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C2 1er étage - Cuisine, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-051-P051	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C2 1er étage - Cuisine, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-052-P052	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux	Sous-couche des tissus muraux Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-053-P053	Bâtiment C2 1er étage - Terrasse	Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte	Bardeaux d'asphalte Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-054-P054	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C2 1er étage - Dégagement, Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-055-P055	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1	Revêtements de murs	Enduit + peinture	Enduit + peinture Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C2 1er étage - Dégagement, Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-056-P056	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Revêtements de murs	Peinture	Peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-057-P057	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-058-P058	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-059-P059	Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires	Revêtements de murs	Peinture	Peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-060-P060	Bâtiment C2 1er étage - Dégagement	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-061-P061	Bâtiment C2 RDC - Chaufferie	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages	Calorifugeages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-062-P062	Bâtiment C1 1er étage - Dégagement	Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Conduits fibres-ciment	Conduits fibres-ciment Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-063-P063	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1	Cloisons métalliques	Isolant	Isolant Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8, Bâtiment C1 1er étage - Dégagement, Bâtiment C1 1er étage - - Sanitaires, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-064-P064	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Fenêtres	joint vitrage	joint vitrage Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-065-P065	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-066-P066	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits	Enduits Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8, Bâtiment C1 1er étage - Dégagement, Bâtiment C1 1er étage - - Sanitaires, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-067-P067	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton) Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-068-P068	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Revêtements de murs	Colles des faïences	Colles des faïences Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-069-P069	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Revêtements de murs (plinthes)	Colles des plinthes	Colles des plinthes Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-070-P070	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Revêtements de sol	Colles des carrelages	Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-071-P071	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Entourage de poteaux (carton+plâtre)	Entourage de poteaux (carton+plâtre) Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-072-P072	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	Chape maigre Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8, Bâtiment C1 1er étage - Dégagement Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-073-P073	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 2, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 3, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 5, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 6, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 7, Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8, Bâtiment C1 1er étage - Dégagement Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-074-P074	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2	Murs et cloisons	Plâtre	Plâtre Matériau présent dans les pièces: Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires, Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-075-P075	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B RDC - Bureau 1, Bâtiment B RDC - Bureau 2, Bâtiment B RDC - Bureau 3, Bâtiment B RDC - Dégagement, Bâtiment B 1er étage - Bureau 1, Bâtiment B 1er étage - Bureau 2, Bâtiment B 1er étage - Bureau 3, Bâtiment B 1er étage - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-076-P076	Bâtiment B RDC - Bureau 3	Murs et cloisons	Enduits plâtre	Enduits plâtre Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B RDC - Bureau 1, Bâtiment B RDC - Bureau 2, Bâtiment B RDC - Bureau 3, Bâtiment B RDC - Dégagement, Bâtiment B 1er étage - Bureau 1, Bâtiment B 1er étage - Bureau 2, Bâtiment B 1er étage - Bureau 3, Bâtiment B 1er étage - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-077-P077	Bâtiment B RDC - Dégagement	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B RDC - Bureau 1, Bâtiment B RDC - Bureau 2, Bâtiment B RDC - Bureau 3, Bâtiment B RDC - Dégagement Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-078-P078	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	Enduits plâtre Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-079-P079	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Fenêtres	Joint de vitrage	Joint de vitrage Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-080-P080	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Plafonds	Enduits projetés	Enduits projetés Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B RDC - Bureau 1, Bâtiment B RDC - Bureau 2, Bâtiment B RDC - Bureau 3, Bâtiment B RDC - Dégagement, Bâtiment B 1er étage - Bureau 1, Bâtiment B 1er étage - Bureau 2, Bâtiment B 1er étage - Bureau 3, Bâtiment B 1er étage - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-081-P081	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Fixation fenêtres	Patte de scellement	Patte de scellement Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B RDC - Bureau 1, Bâtiment B RDC - Bureau 2, Bâtiment B RDC - Bureau 3, Bâtiment B RDC - Dégagement, Bâtiment B 1er étage - Bureau 1, Bâtiment B 1er étage - Bureau 2, Bâtiment B 1er étage - Bureau 3, Bâtiment B 1er étage - Bureau 4, Bâtiment B 2e étage - Réserve 1, Bâtiment B 2e étage - Réserve 2, Bâtiment B 2e étage - Palier Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-082-P082	Bâtiment B 1er étage - Bureau 1	Revêtements de sol	Sous-couche carton	Sous-couche carton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B 1er étage - Bureau 1, Bâtiment B 1er étage - Bureau 2, Bâtiment B 1er étage - Bureau 3, Bâtiment B 1er étage - Bureau 4 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-083-P083	Bâtiment B 2e étage - Réserve 1	Plafonds	Panneaux collés ou vissés	Panneaux collés ou vissés Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B 2e étage - Réserve 1, Bâtiment B 2e étage - Réserve 2, Bâtiment B 2e étage - Palier Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-084-P084	Bâtiment B 2e étage - Réserve 1	Murs	Enduits ciment	Enduits ciment Matériau présent dans les pièces: Bâtiment B 2e étage - Réserve 1, Bâtiment B 2e étage - Réserve 2, Bâtiment B 2e étage - Palier Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-085-P085	Bâtiment F - Atelier	Revêtements de sol	Dalle béton	Dalle béton Matériau présent dans les pièces: Bâtiment F - Atelier, Bâtiment F - Hangar Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-086-P086	Parties extérieures	Route	Enrobé	Enrobé Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-087-P087	Parties extérieures	Revêtement de mur	Peinture extérieure	Peinture extérieure Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-088-P088	Parties extérieures	Revêtement extérieur	Enduits	Enduits Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-089-P089	Parties extérieures	Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Conduits fibres-ciment	Conduits fibres-ciment Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-090-P090	Parties extérieures	Toiture	Revêtement bitumineux	Revêtement bitumineux Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-091-P091	Parties extérieures	Entourage poteaux	Coffrage perdu en fibrociment	Coffrage perdu en fibrociment Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-092-P092	Parties extérieures	Conduit et mître	Éléments fibrociment	Éléments fibrociment Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-093-P093	Bâtiment B RDC - Dégagement	Revêtements de murs	Colles des carrelages gris	Colles des carrelages gris Commentaires prélèvement: Colles des carrelages Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-094-P094	Parties extérieures	Revêtements de murs	Colles des carrelages (gris et blanc)	Colles des carrelages (gris et blanc) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-095-P095	Parties extérieures	Murs	Enduit + peinture	Enduit + peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-096-P096	Parties extérieures	Murs	Enduits + peinture	Enduits + peinture Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-097-P097	Parties extérieures	Revêtement routier	Enrobé	Enrobé Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-098-P098	Parties extérieures	Canalisations d'écoulements d'eau	Conduits	Conduits Analyse à réaliser: 1 couche	

Copie des rapports d'essais :

 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

Référence du dossier client : 19/IMO/5334 - Rouen Normandie Aménagement - M. Bruckert Noé Bâtiment du Triangle Béthencourt 76100 ROUEN
Date de réception : 16/05/2019

Référence Echantillon Client	Référence Echantillon AN Diag	Désignation Client	Localisation	Désignation AN Diag	Préparation		Résultat
					Nbre	Traitement	
ZPSO-001-P001	32204P1A	Joint Vitrage	Bâtiment D - Pièce	Matériau dur	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-002-P002	32204P2A	Colles des faïences	Bâtiment D - Wc	Colle ragréage	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-003-P003	32204P3A	Faux plafonds	Bâtiment D - Pièce	Matériau non compact	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-004-P004	32204P4A	Peinture	Bâtiment D - Pièce	Peinture	1	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-005-P005	32204P5A	Dalles Béton	Bâtiment D - Pièce	Béton	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-006-P006	32204P6A	Revêtement plastique avec sous-couche	Bâtiment D - Loge	Plaque souple	1	THF	(*) Amiante non détecté
ZPSO-007-P007	32204P7A 32204P7B	Joint vitrage	Bâtiment D - Wc	Matériau dur et peinture Indissociables Matériau dur et peinture Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-008-P008	32204P8A	Faux plafonds	Bâtiment D - Gardien	Plaque effritable	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-009-P009	32204P9A	Colles des carrelages	Bâtiment D - Gardien	Carrelage et colle ragréage Indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-010-P010	32204P10A	Colles des faïence	Bâtiment D - Gardien	Colle ragréage	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-011-P011	32204P11A	Joint de vitrage	Bâtiment D - Gardien	Matériau dur	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-012-P012	32204P12A	Peinture	Bâtiment D - Gardien	Peinture	1	Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
Document : qualité d'AN Diag -
Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 1 sur 7



 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

ZPSO-013-P013	32204P13A 32204P13B	Plâtre	Bâtiment D - Gardien	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-014-P014	32204P14A	Colle faïence	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Carrelage et colle ragréage Indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-015-P015	32204P15A	Colles des carrelages (plinthes)	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Carrelage et colle ragréage Indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-016-P016	32204P16A	Colles des carrelages	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Béton	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-017-P017	32204P17A 32204P17B	Peinture + enduit	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-018-P018	32204P18A	Colles des carrelages	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Colle ragréage	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-019-P019	32204P19A 32204P19B	Peinture + Plâtre	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-020-P020	32204P20A	Colles des carrelages	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Colle ragréage	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-021-P021	32204P21A	Faux plafonds	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Plaque effritable	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-022-P022	32204P22A 32204P22B	Joints de dilatation	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Matériau souple et peinture Indissociables Matériau souple et peinture Indissociables	1 1	THF Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-023-P023	32204P23A 32204P23B	Bande gaine	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-024-P024	32204P24A	Plâtre	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Plâtre	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-025-P025	32204P25A	Béton	Bâtiment C2 RDC - Réserve	Béton	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-026-P026	32204P26A	Colles des carrelages	Bâtiment C2 RDC - Douche 1	Carrelage et colle ragréage Indissociables	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-027-P027	32204P27A	Colles des faïences	Bâtiment C2 RDC - Douche 2	Colle ragréage	1	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-028-P028	32204P28A 32204P28B	Enduits + peinture	Bâtiment C2 RDC - Douche 1	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-029-P029	32204P29A 32204P29B	Entourage de poteaux	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Béton et peinture Indissociables Béton et peinture Indissociables	1 1	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
Document : qualité d'AN Diag -
Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 2 sur 7



 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

ZPSO-030-P030	32204P30A 32204P30B	Enduits + peinture	Bâtiment C2 RDC - Douche 1	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-031-P031	32204P31A	Colles des faïences	Bâtiment C2 RDC - Douche 1	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-032-P032	32204P32A	Colles des carrelages	Bâtiment C2 RDC - Douche 2	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-033-P033	32204P33A	Colles des carrelages	Bâtiment C2 RDC - Douche 2	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-034-P034	32204P34A	Entourage de poteaux (fibres-ciment)	Bâtiment C2 RDC - Douche 2	Béton et peinture Indissociables	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-035-P035	32204P35A	Conduits fibres-ciment	Bâtiment C2 RDC - Douche 2	Plaque dure fibreuse	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-036-P036	32204P36A 32204P36B	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)	Bâtiment C2 RDC - Bureau	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-037-P037	32204P37A	Faux plafonds	Bâtiment C2 RDC - Bureau	Plaque éffritable	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-038-P038	32204P38A	Colles des carrelages	Bâtiment C2 RDC - Bureau	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-039-P039	32204P39A	Peinture	Bâtiment C2 RDC - Wc	Peinture	1.	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-040-P040	32204P40A	Peinture	Bâtiment C2 RDC - Wc	Peinture et enduit Indissociables	1.	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-041-P041	32204P41A	Joint de fenêtres	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Matériau dur	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-042-P042	32204P42A 32204P42B	Revêtement plastique avec sous-couche	Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Plaque dur et colle noire Indissociables Plaque dur et colle noire Indissociables	1. 1.	Chloroforme THF	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-043-P043	32204P43A	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)	Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Enduit	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-044-P044	32204P44A	Enduits ciment	Bâtiment C1 RDC - Hall appel	Enduit	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-045-P045	32204P45A	Conduits fibres-ciment	Bâtiment C1 RDC - Wc 2	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
Document : qualité d'AN Diag -
Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 3 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

ZPSO-046-P046	32204P46A	Conduits fibres-ciment	Bâtiment C1 RDC - Bureau 4	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite
ZPSO-047-P047	32204P47A	Faux plafonds	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Matériau non compact	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-048-P048	32204P48A	Colles des faïences	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Carrelage et colle ragréage Indissociables	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-049-P049	32204P49A	Colles des carrelages	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-050-P050	32204P50A	Colles des plinches	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-051-P051	32204P51A	Panneaux de cloisons	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Peinture	1.	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-052-P052	32204P52A 32204P52B	Sous-couche des tissus muraux	Bâtiment C2 1er étage - Cuisine	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-053-P053	32204P53A 32204P53B	Bardeaux d'asphalte	Bâtiment C2 1er étage - Terrasse	Matériau dur et matériau bitumineux Indissociables Matériau dur et matériau bitumineux Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-054-P054	32204P54A	Faux plafonds	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1	Plaque éffritable	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-055-P055	32204P55A 32204P55B	Enduit + peinture	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 1	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-056-P056	32204P56A	Peinture	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Peinture	1.	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-057-P057	32204P57A	Faux plafonds	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Plaque éffritable	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-058-P058	32204P58A 32204P58B	Panneaux de cloisons	Bâtiment C2 1er étage - Bureau 2	Matériau dur et peinture Indissociables Matériau dur et peinture Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-059-P059	32204P59A 32204P59B	Peinture	Bâtiment C2 1er étage - Sanitaires	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-060-P060	32204P60A	Faux plafonds	Bâtiment C2 1er étage - Dégagement	Laine de verre hétérogène	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-061-P061	32204P61A 32204P61B	Calorifugeages	Bâtiment C2 RDC - Chaudière	Matériau hétérogène Matériau hétérogène	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-062-P062	32204P62A	Conduits fibres-ciment	Bâtiment C1 1er étage - Dégagement	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
Document : qualité d'AN Diag -
Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 4 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

ZPSO-063-P063	32204P63A	Isolant	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 1	Laine de verre	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-064-P064	32204P64A	joint vitrage	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Matériau dur et peinture indissociables	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-065-P065	32204P65A 32204P65B	Faux plafonds	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Plaque effritable et peinture indissociable plaque effritable et peinture indissociable	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-066-P066	32204P66A 32204P66B	Enduits	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Béton et peinture indissociables Béton et peinture indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-067-P067	32204P67A 32204P67B	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/dûtes de cloisons (carton)	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 8	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-068-P068	32204P68A	Colles des falences	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Carrelage et colle ragréage indissociables	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-069-P069	32204P69A	Colles des plinthes	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-070-P070	32204P70A	Colles des carrelages	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires	Colle ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-071-P071	32204P71A	Entourage de poteaux (carton-plâtre)	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Enduit	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-072-P072	32204P72A	Chape malgre	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Matériau dur	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-073-P073	32204P73A	Revêtement plastique avec sous-couche	Bâtiment C1 1er étage - Bureau 4	Matériau souple	1.	THF	(*) Amiante non détecté
ZPSO-074-P074	32204P74A	Plâtre	Bâtiment C1 1er étage - Sanitaires 2	Plâtre	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-075-P075	32204P75A	Faux plafonds	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Plaque effritable	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-076-P076	32204P76A	Enduits plâtre	Bâtiment B RDC - Bureau 3	Plâtre	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-077-P077	32204P77A 32204P77B	Revêtement plastique avec sous-couche	Bâtiment B RDC - Dégrèvement	Plaque dur et colle noire indissociables Plaque dur et colle noire indissociables	1. 1.	Chloroforme THF	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-078-P078	32204P78A	Enduits plâtre	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Plâtre	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
Document : qualité d'AN Diag -
Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 5 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

ZPSO-079-P079	32204P79A	Joint de vitrage	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Matériau dur	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-080-P080	32204P80A 32204P80B	Enduits projetés	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-081-P081	32204P81A	Partie de scellement	Bâtiment B RDC - Bureau 1	Ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-082-P082	32204P82A	Sous couche carton	Bâtiment B 1er étage - Bureau 1	Bois	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-083-P083	32204P83A	Panneaux collés ou visés	Bâtiment B 2e étage - Réserve 1	Matériau dur	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-084-P084	32204P84A	Enduits ciment	Bâtiment B 2e étage - Réserve 1	Enduit	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-085-P085	32204P85A	Dalle béton	Bâtiment F - Atelier	Béton	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-086-P086	32204P86A 32204P86B	Enrobé	Parties extérieures	Enrobés Enrobés	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-087-P087	32204P87A 32204P87B	Peinture extérieure	Parties extérieures	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-088-P088	32204P88A	Enduits	Parties extérieures	Enduit	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-089-P089	32204P89A	Conduits fibres-ciment	Parties extérieures	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-090-P090	32204P90A	Revêtement bitumineux	Parties extérieures	Matériau bitumineux	1.	Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-091-P091	32204P91A	Coffrage perdu en fibrociment	Parties extérieures	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-092-P092	32204P92A	Eléments fibrociment	Parties extérieures	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile
ZPSO-093-P093	32204P93A	Colles des carrelages gris	Bâtiment B RDC - Dégrèvement	Matériau dur	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-094-P094	32204P94A	Colles des carrelages (gris et blanc)	Parties extérieures	Ragréage	1.	Acide chlorhydrique	(*) Amiante non détecté
ZPSO-095-P095	32204P95A 32204P95B	Enduit + peinture	Parties extérieures	Peinture et enduit indissociables Peinture et enduit indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
Document : qualité d'AN Diag -
Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 6 sur 7



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

 50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY	Client : ARDI 2 RUE CHASSELIEVRE 76000 ROUEN
Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 32204RE	

ZPSO-096-P096	32204P96A 32204P96B	Enduits + peinture	Parties extérieures	Peinture et enduit Indissociables Peinture et enduit Indissociables	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-097-P097	32204P97A 32204P97B	Enrobé	Parties extérieures	Enrobés Enrobés	1. 1.	Acide chlorhydrique Chloroforme	(*) Amiante non détecté
ZPSO-098-P098	32204P98A	Conduits	Parties extérieures	Matériau dur fibreux	1.	Acide chlorhydrique	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite

Méthode d'analyse :

Microscopie Electronique à Transmission, selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050 et méthode interne.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC.

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 1 an.

La limite de détection garantie en % massique est de 0.05 % pour les enrobés et de 0.1% pour les autres matériaux.

En cas de résultat « Amiante non détecté », la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Remarque partie analyse	Fonction : Directeur laboratoire
32204P9/10/11/16/19/23/25/28/33/37/41/46/49/59/69/70/72/79/84/93 : La totalité de l'échantillon a été utilisée	Nom : XV. NGUYEN
32204P34 : Présence de peinture en quantité insuffisante. La totalité de l'échantillon a été utilisée	Date : 21/05/2019
32204P36/43/67/74 : Présence de papier	
32204P40 : Présence d'enduit en quantité insuffisante	
32204P51 : Présence de carton	Signature : 
32204P57 : Présence de peinture en quantité insuffisante	
32204P61 : Enduit laine de verre et matériau bitumineux	
32204P62 : La totalité de l'échantillon a été utilisée	
32204P64 : Présence de peinture en quantité insuffisante. La totalité de l'échantillon a été utilisée	

FIR

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.
 Document qualité d'AN Diag -
 Référence document : FC 510.01.18_V1 - Date d'application : 12/11/2018- Page 7 sur 7



7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet

2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

Attestation d'Assurance**Allianz Responsabilité Civile des Entreprises de Services**

La Compagnie Allianz I.A.R.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :

Coordonnées de l'assuré

A.R.D.I
2 RUE CHASSELIEVRE
76000 ROUEN

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le n° 59464214 qui a pris effet le 03/07/2018

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Diagnostics réglementaires liés à la vente ou location d'immeuble :

- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Etat de l'installation intérieure du gaz
- Diagnostic de performance énergétique (DEP)
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Autres diagnostics :

- Loi Carrez
- Loi Boutin
- Etat des lieux

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à la prochaine échéance annuelle soit 29/06/2019 à zéro heure.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D., a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D. au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables aux souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions,...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers

Allianz I.A.R.D.
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 euros

Siège social
1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
542 110 291 RCS Nanterre

Page 1 sur 3

Attestation d'Assurance

Allianz 

Etablie à Paris la Défense, le 17/07/2018

Pour la Compagnie

Allianz IARE
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
Siège social : Paris la Défense - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
542 110 291 RCS Nanterre

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers

Allianz I.A.R.D.
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 euros

Siège social
1, Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
542 110 291 RCS Nanterre

Page 2 sur 3



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

PITZALIS Alexis
sous le numéro 15-546

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 14/04/2015

Validité : 13/04/2020

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.



DPE individuel

Prise d'effet : 18/11/2016

Validité : 17/11/2021

Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011



Gaz

Prise d'effet : 25/03/2016

Validité : 24/03/2021

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.



CREP

Prise d'effet : 15/04/2015

Validité : 14/04/2020

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



Electricité

Prise d'effet : 25/03/2016

Validité : 24/03/2021

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - 4 route de la Noue 91190 GIF-SUR-YVETTE - 01 64 46 68 24
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible